




IT - italiano

Manuale di installazione e funzionamento

Trasduttore di pressione METPOINT® PRM

SP61 / SP62

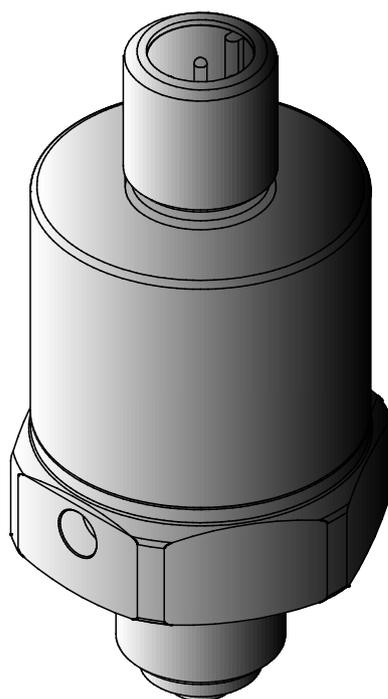

Gentile cliente,

grazie per aver scelto il trasduttore di pressione METPOINT® PRM SP61 / SP62. Prima di procedere con il montaggio e la messa in funzione del trasduttore di pressione, la invitiamo a leggere attentamente il presente manuale di installazione e funzionamento nonché a seguire le nostre indicazioni.

Solo osservando esattamente le disposizioni e indicazioni descritte è possibile garantire il buon funzionamento e l'esercizio sicuro del trasduttore di pressione.

Indice

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Pittogrammi e simboli | 4 |
| 2 | Parole di segnalazione | 4 |
| 3 | Indicazioni generali..... | 5 |
| 4 | Indicazioni di sicurezza | 6 |
| 5 | Uso corretto | 7 |
| 6 | Esclusione dell'ambito di applicazione..... | 7 |
| 7 | Targhetta identificativa | 8 |
| 8 | Dati tecnici..... | 9 |
| 9 | Disegni quotati..... | 12 |
| 10 | Funzionamento..... | 14 |
| 11 | Installazione | 15 |
| 11.1 | Istruzioni di installazione | 15 |
| 11.2 | Preparazione della filettatura nel punto di misurazione | 16 |
| 11.3 | Esempio di montaggio per attacchi secondo EN 837-1 con filettatura cilindrica | 16 |
| 12 | Installazione elettrica..... | 17 |
| 12.1 | Disposizione dei morsetti PRM SP61, sistema a 2 conduttori..... | 18 |
| 12.2 | Disposizione dei morsetti PRM SP62, sistema a 4 conduttori..... | 18 |
| 12.3 | Disposizione dei morsetti PRM SP62, sistema a 3 conduttori..... | 19 |
| 13 | Manutenzione e calibrazione | 21 |
| 13.1 | Pulizia / decontaminazione | 22 |
| 14 | Dotazione | 23 |
| 15 | Accessori..... | 24 |
| 16 | Smontaggio e smaltimento..... | 25 |
| 17 | Ricerca degli errori e soluzione..... | 26 |
| 18 | Dichiarazione di conformità..... | 27 |
| 19 | Indice analitico..... | 31 |

Pittogrammi e simboli

1 Pittogrammi e simboli



Attenersi al manuale di installazione e funzionamento



Nota generale



Attenersi al manuale di installazione e funzionamento  (sulla targhetta identificativa)



Simbolo generale di pericolo (pericolo, avvertenza, attenzione)



Indossare guanti di protezione

2 Parole di segnalazione

| | |
|--------------------|---|
| Pericolo! | Minaccia di pericolo imminente Conseguenza in caso di mancata osservanza: gravi lesioni o decesso |
| Avvertenza! | Possibilità di pericolo Conseguenza in caso di mancata osservanza: gravi lesioni o decesso |
| Attenzione! | Minaccia di pericolo imminente Conseguenza in caso di mancata osservanza: possibili danni alle persone o alle cose |
| Nota! | Possibilità di pericolo Conseguenza in caso di mancata osservanza: possibili danni alle persone o alle cose |
| Importante! | Note aggiuntive, informazioni, suggerimenti Conseguenza in caso di mancata osservanza: problemi durante l'esercizio e per la manutenzione, nessun pericolo |

3 Indicazioni generali

**Avvertenza!****Pericolo di lesioni in caso di utilizzo errato!**

Prima del montaggio, della messa in funzione e dell'uso del trasduttore di pressione è necessario assicurarsi che il trasduttore di pressione sia stato correttamente selezionato in riferimento al campo di misurazione, alla versione e alle specifiche condizioni di misurazione. La mancata osservanza può comportare gravi lesioni e/o danni materiali.

**Avvertenza!****Pericolo di lesioni in caso di qualifica insufficiente!**

L'uso non conforme può comportare notevoli danni materiali e lesioni alle persone. Tutte le attività descritte in queste istruzioni per l'uso possono essere eseguite solo da personale tecnico con la qualifica specificata di seguito.

Personale tecnico

Il personale tecnico grazie alla sua formazione tecnica, alle sue conoscenze delle tecniche di regolazione e misurazione, alla sua esperienza e alle conoscenze delle disposizioni specifiche per paese, delle norme e delle direttive in vigore è in grado di eseguire i lavori descritti e di riconoscere autonomamente i possibili pericoli.

Condizioni d'uso speciali richiedono altre conoscenze correlate, ad esempio sui mezzi aggressivi.



Prima della lettura delle istruzioni per l'uso, controllare di avere il manuale giusto a portata di mano.

Prima di ogni intervento sul METPOINT® PRM, leggere attentamente i presenti manuali di installazione e funzionamento. Le istruzioni per l'uso devono essere sempre accessibili nel luogo di utilizzo dell'apparecchio.

In caso di dubbi o domande sulle presenti istruzioni per l'uso, rivolgersi a BEKO TECHNOLOGIES.

I lavori di installazione e montaggio possono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e autorizzato. Il personale tecnico deve informarsi prima di qualsiasi lavoro studiando a fondo le istruzioni per l'uso. Il gestore dei prodotti è responsabile per il rispetto di queste disposizioni. Per la qualifica e la formazione tecnica del personale tecnico valgono le direttive attualmente in vigore.

Per un funzionamento sicuro, l'azionamento e la manutenzione devono avvenire conformemente alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso. Inoltre, durante l'utilizzo occorre rispettare le disposizioni legali e le norme di sicurezza nazionali e aziendali previste per il rispettivo impiego nonché le norme antinfortunistiche. Per analogia lo stesso si applica all'utilizzo degli accessori.

Indicazioni di sicurezza

4 Indicazioni di sicurezza



Pericolo!

Aria compressa!

Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con componenti scoppiati comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

Misure da adottare

- Non superare la pressione d'esercizio max. (vedere targhetta identificativa)!
- Utilizzare solo materiali per l'installazione resistenti alla compressione!
- Evitare che persone oppure oggetti possano essere colpiti dall'aria compressa in fuoriuscita!



Pericolo!

Parametri d'esercizio non consentiti!

Lo scostamento (verso il basso o l'alto) dai valori limite comporta un pericolo per persone e oggetti e può causare malfunzionamenti e guasti.

Misure da adottare

- Sincerarsi che il trasduttore di pressione venga azionato solo entro i valori limite riportati nella targhetta e nei dati tecnici.
- Rigorosa osservanza dei dati sulle prestazioni del trasduttore di pressione in relazione all'impiego specifico.
- Eseguire regolarmente manutenzione e calibrazione.

Ulteriori indicazioni di sicurezza

- Per l'installazione e l'esercizio occorre rispettare le disposizioni e le norme di sicurezza vigenti a livello nazionale.
- Non utilizzare il trasduttore di pressione in zone con pericolo di esplosione.

Indicazioni supplementari

- Non surriscaldare l'apparecchio!
- Non smontare il trasduttore di pressione!



Attenzione!

Possibile danneggiamento!

Usando il trasduttore di pressione con mezzi corrosivi sussiste il pericolo di un cedimento meccanico precoce.

Misure da adottare

- Utilizzare l'apparecchio solo con i mezzi elencati nella scheda tecnica e nei dati tecnici.



Nota:

Viene confermata la resistenza con una pressione di esercizio max. ammessa di 2 volte. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda tecnica allegata.

5 Uso corretto

Il trasduttore di pressione **METPOINT® PRM** registra la pressione relativa (sovrappressione) nei mezzi **gassosi** e **liquidi** e converte il valore misurato in un segnale di uscita lineare 4 ... 20 mA o 0 ... 10 V.

I **trasduttori di pressione** convertono la pressione fisica in un segnale elettrico **proporzionale alla pressione**. A seconda della versione dell'apparecchio vi sono diversi principi di misurazione che costituiscono la base dell'assorbimento di pressione.

Il trasduttore di pressione **METPOINT® PRM** è concepito e costruito esclusivamente per lo scopo di utilizzo conforme qui descritto e può essere quindi utilizzato solo a tal fine.

L'utente deve effettuare una verifica per stabilire se l'apparecchio è idoneo per l'uso selezionato. È necessario assicurarsi che il mezzo sia compatibile con i componenti con i quali entra in contatto. **I dati tecnici elencati nella scheda tecnica sono vincolanti.**

Non è ammesso una manipolazione non conforme o un funzionamento al di fuori delle specifiche tecniche. **Si escludono diritti di qualsiasi genere derivanti da un uso non conforme.**


6 Esclusione dell'ambito di applicazione

- L'apparecchio **non** è idoneo per l'uso in aree a rischio d'esplosione.
- L'apparecchio **non** è idoneo per l'uso con gas corrosivi.
- **Non** si possono convogliare fluidi corrosivi attraverso il trasduttore di pressione.
- Non è ammesso una manipolazione non conforme o un funzionamento al di fuori delle specifiche tecniche.

Targhetta identificativa

7 Targhetta identificativa

Sul corpo è riportata la targhetta identificativa. Questa contiene tutti i dati importanti del trasduttore di pressione METPOINT® PRM. È necessario comunicare su richiesta i dati al produttore e/o fornitore.

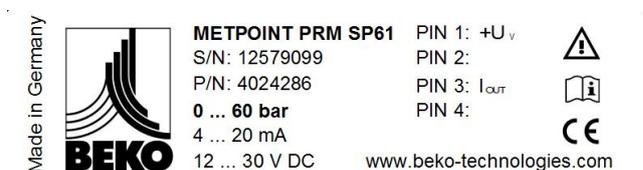

| METPOINT® PRM | Descrizione del prodotto |
|---------------------|--|
| S/N: | Numero di serie |
| P/N: | Numero articolo |
| 0 ... 60 bar | Campo di misurazione |
| 4 ... 20 mA | Segnale d'uscita |
| 12 ... 30 V DC | Tensione di alimentazione |
| Pin 1: | Alimentazione di tensione (U _v +) |
| Pin 2: | |
| Pin 3: | Uscita corrente (I _{out}) |
| Pin 4: | |



Nota:

Non rimuovere mai, danneggiare o rendere illeggibile la targhetta identificativa!

8 Dati tecnici

|  | |
|---|---|
| Dati generali | |
| Tipo | PRM SP61 / PRM SP62 |
| Principio di misurazione | Tecnologia a film sottile in acciaio inossidabile |
| Unità di misura | Sovrapressione (pressione relativa) |
| Segnale d'uscita, tipo PRM SP61 | 4 ... 20 mA , analogico, 2 conduttori |
| Segnale d'uscita, tipo PRM SP62 | 0 ... 10 V , analogico, 4 o 3 conduttori |
| Campo di misurazione | 0 ... 60 bar(g) |
| Limite di pressione a sovraccarico | 120 bar |
| Pressione di scoppio | 300 bar |
| Mezzo di processo ¹ | Gas / liquidi |
| Intervallo a compensazione di temperatura | 0 ... 60 °C |
| Condizioni di riferimento | EN 61298-1 |
| Attacco processore (perno di attacco secondo EM 837-1) | G¼ B |
| Peso | 105 g |
| Durata utile | 10 milioni di cicli di carica |
| Tipo di protezione secondo EN 60529 ² | IP 67 |
| Non linearità secondo impostazione punto limite ³ | ≤ ± 0,15 % VFS ⁵ |
| Max. scostamento del valore di misurazione ⁴ | ≤ ± 0,5 % VFS ⁵ |

¹ Mezzo di processo

Aria compressa, azoto, acqua, olio e altri fluidi del gruppo 2 secondo l'articolo 13 comma 1.b della direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU. Il gruppo 2 comprende fluidi che **non** sono tossici, corrosivi, infiammabili, esplosivi e comburenti. Il mezzo di processo deve essere compatibile con i materiali 1.4404 e 1.4548.

² I tipi di protezione indicati secondo EN 60529 valgono solo nello stato innestato con il controconnettore avente il tipo di protezione corrispondente.

³ Non linearità secondo impostazione punto limite, conformemente a EN 61298-2

Nell'**impostazione punto limite** la retta di riferimento passa dal punto di inizio e fine della curva caratteristica misurata.

⁴ Scostamento di misurazione massimo secondo EN 61298-2

inclusi non linearità, isteresi, non ripetibilità e scostamento di misurazione del valore finale del campo di misurazione. Calibrato con posizione di montaggio verticale e con attacco processore verso il basso

⁵ VFS = Valore di Fondo Scala

Dati tecnici

| Materiali | |
|---|------------------------------|
| Elemento sensore (contatto con mezzo) | 1.4548 |
| Attacco processore (contatto con mezzo) | 1.4404, EN 10272, EN 10088-3 |
| Alloggiamento | 1.4404, EN 10272, EN 10088-3 |
| Connettore a innesto | CuZn, Au, PA, FKM / EPDM |

| Intervalli di temperatura ammessi | |
|---------------------------------------|--|
| Temperatura del mezzo di processo | -40 ... +85 °C |
| Temperatura ambiente in funzione | -25 ... +85 °C |
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | -40 ... +85 °C |
| Umidità ambiente | +20 ... +95 % umidità relativa, senza condensa |

| Specifiche elettriche PRM SP61, PRM SP62 | | |
|---|-------------------------------|--|
| Tensione di alimentazione ¹ U_V | | 12 ... 30 V DC |
| Potenza max. assorbita nel funzionamento nominale | PRM SP61 (4 ... 20 mA) | 630 mW |
| | PRM SP62 (0 ... 10 V) | 300 mW |
| Corrente assorbita ^{2, 3} nel funzionamento nominale | PRM SP61 (4 ... 20 mA) | Corrente di segnale, max. 21 mA |
| | PRM SP62 (0 ... 10 V) | 10 mA |
| Impedenza (resistenza di carico) R_L | PRM SP61 (4 ... 20 mA) | $R_L = 571 \Omega$ con 24 V DC |
| | PRM SP62 (0 ... 10 V) | $R_L \geq 10 \text{ k}\Omega$ |
| Resistenza a cortocircuito | | permanente |
| Protezione contro l'inversione di polarità ⁴ | | presente |
| Resistenza all'isolamento | | > 100 M Ω χ_{ov} 500V DC |
| Rigidità dielettrica | | 500 V AC |
| Protezione da sovratensione | | 36 DC |

V AC = V alternating current (corrente alternata) ^{1, 2, 3, 4} V DC = V direct current (corrente continua)

¹ Il valore nominale della tensione di alimentazione è pari a 24 V DC.

L'alimentazione del trasduttore di pressione dovrebbe avvenire con una fonte di tensione stabilizzata, protetta dai cortocircuiti e dalla sovratensione.

L'alimentazione di energia del trasduttore di pressione deve avvenire da una fonte con un **circuito di corrente a energia limitata** (10A max./ 30V max.) e con separazione sicura dalla rete. **Vedi EN 61010-1, punto 9.4.**

² I dati si riferiscono al funzionamento nominale.

³ La protezione dalla sovracorrente avviene mediante un fusibile PTC autoripristinabile.

⁴ Protezione contro l'inversione di polarità. In caso di attacchi scambiati non si verifica alcun danneggiamento del sensore, il sensore tuttavia non funziona.

| Sollecitazioni meccaniche | |
|---|-----------------------------------|
| Resistenza a vibrazioni / vibrazioni secondo EN 60068-2-6 | 25 ... 2000 Hz, 20 g, sinusoidale |
| Resistenza agli urti meccanica secondo EN 60068-2-27 | 50 g, 11 ms, semi-sinusoidale |



| Conformità CE | |
|--|---------------------------|
| Direttiva PED ¹ | 2014/68/EU |
| Direttiva CEM | 2014/30/EU |
| Immunità CEM, campo industriale | EN 61326-1 & EN 61326-2-3 |
| Emissioni CEM, Gruppo 1, classe B | EN 61326-1 |
| Marchatura "CE" secondo direttiva CEM 2014/30/EU | |

| Collegamenti elettrici | |
|--|------------------------------------|
| Connettore (scatola) secondo EN 61076-2-101 : | M12 x1 (4 poli) |
| Tipo di attacco | Morsetti a vite |
| Sezione filo | max. 0,75 mm ² (AWG 18) |
| Passacavo | 4 ... 6 mm |
| Classe di protezione | IP 67 secondo EN 60529 |



¹ Per gas e liquidi del gruppo di fluidi 2 vengono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 4, comma 3 (corretta prassi costruttiva).

9 Disegni quotati

Dimensioni PRM SP61, PRM SP62

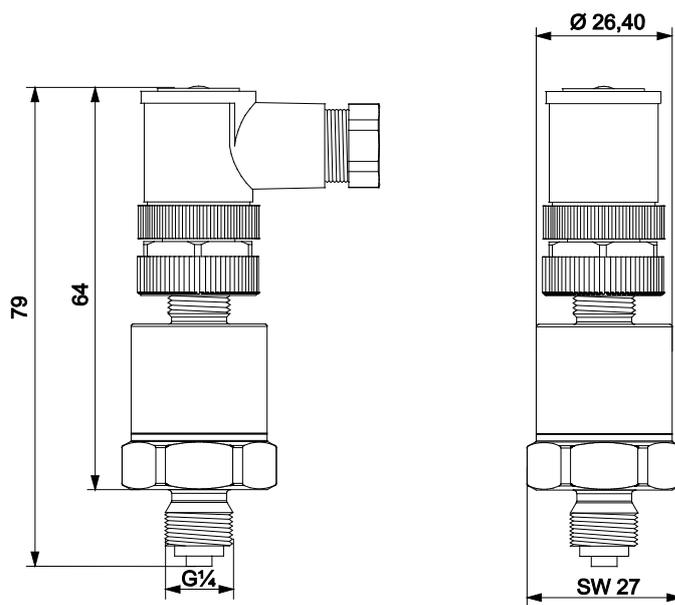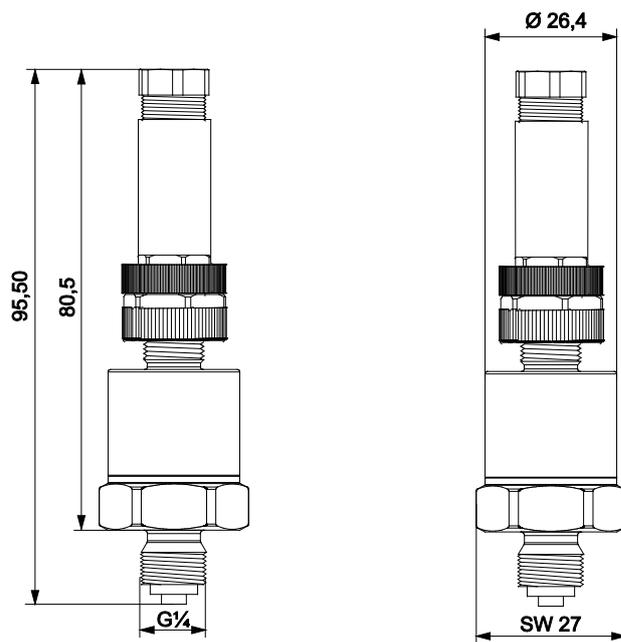

Dimensioni e attacchi PRM SP61, PRM SP62

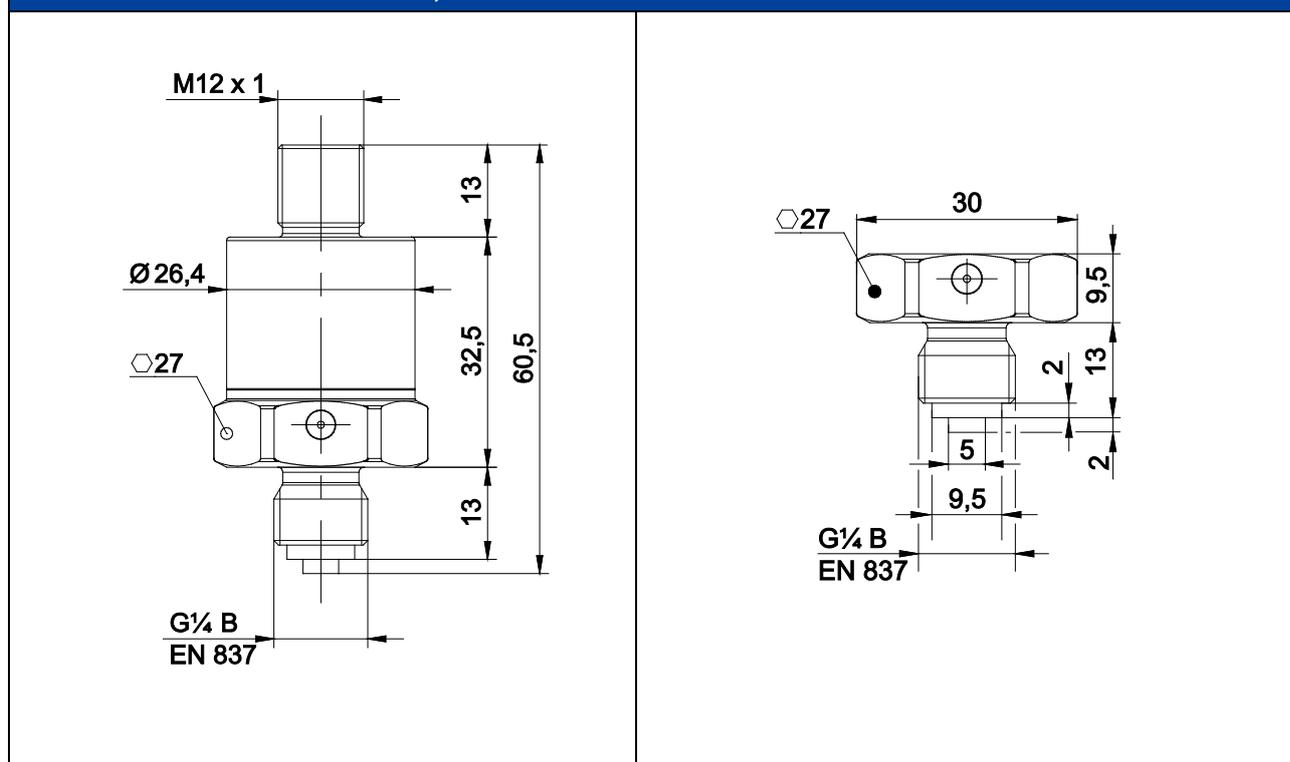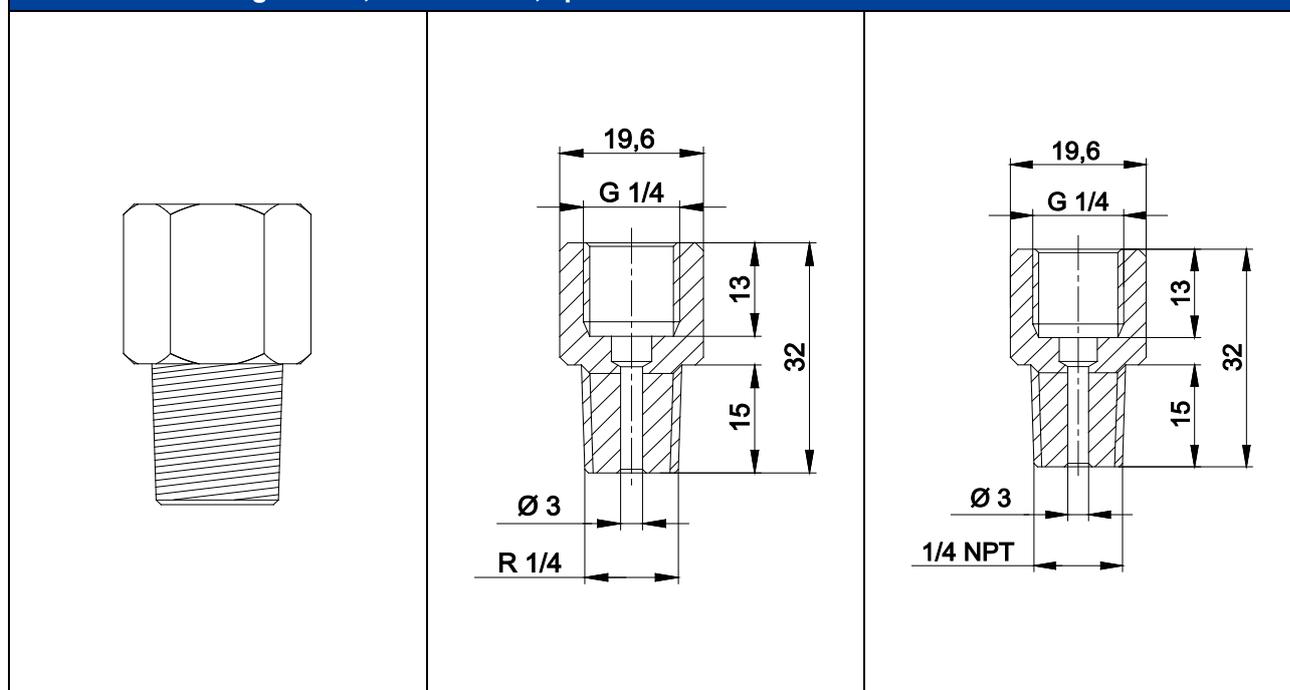Adattatore di collegamento, R $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{4}$ -NPT, apertura chiave 27


Norme di riferimento per filettature

Filettatura tubolare cilindrica (filettatura interna ed esterna) per il collegamento non a tenuta nella filettatura sigla **G**, secondo **ISO 228-1**

Filettatura tubolare conica per il collegamento a tenuta nella filettatura sigla **R**, secondo **EN 10026-1**

Filettatura tubolare conica per il collegamento a tenuta nella filettatura sigla **NPT**, secondo **ANSI / ASME B1.20.1**

10 Funzionamento

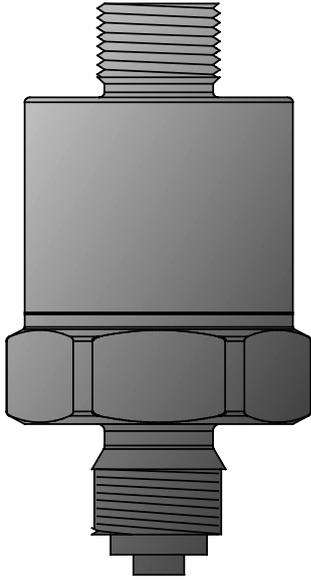

Il trasduttore di pressione METPOINT® della serie PRM-SP registra la pressione relativa (sovrappressione) nei mezzi **gassosi e liquidi** e converte il valore misurato in un segnale di uscita elettrico lineare e proporzionale alla pressione di 4...20 mA o 0...10 V. Nel **METPOINT® PRM** vengono utilizzati sensori a film sottile.

Il corpo e la membrana sono in acciaio inossidabile 1.4548. Sul lato della membrana opposto al mezzo vengono applicati strati isolanti, **strisce di misurazione a estensione (DMS)**, resistenze di compensazione e piste conduttrici con una combinazione di procedimenti chimici e fisici e strutturati fotolitograficamente mediante incisione. Gli strati delle resistenze formati sul sensore e le piste conduttrici elettriche sono nettamente inferiori a un micrometro e vengono quindi indicati come **resistenze a film sottile**.

A causa dei materiali usati il **sensore a film sottile metallico** presenta un'ottima resistenza nei confronti di molti mezzi ed è insensibile agli urti e alle vibrazioni.

Poiché i materiali impiegati sono ben saldabili, il sensore viene saldato ermeticamente a tenuta sull'attacco a pressione senza ulteriori materiali di tenuta.

11 Installazione

11.1 Istruzioni di installazione



Avvertenza!

Pericolo di lesioni in caso di qualifica insufficiente!

L'uso non conforme può comportare notevoli danni materiali e lesioni alle persone. Le attività descritte in queste istruzioni per l'uso possono essere eseguite solo da personale tecnico con la qualifica specificata di seguito.

Personale tecnico

Il personale tecnico grazie alla sua formazione tecnica, alle sue conoscenze delle tecniche di regolazione e misurazione, alla sua esperienza e alle conoscenze delle disposizioni specifiche per paese, delle norme e delle direttive in vigore è in grado di eseguire i lavori descritti e di riconoscere autonomamente i possibili pericoli.

Condizioni d'uso speciali richiedono altre conoscenze correlate, ad esempio sui mezzi aggressivi.



Pericolo!

Aria compressa!

Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con componenti scoppiati e/o non assicurati comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

Misure da adottare:

- **Eseguire i lavori di installazione solo nello stato depressurizzato.**
- Utilizzare esclusivamente materiali per l'installazione resistenti alla compressione.
- Non superare la pressione d'esercizio max. (vedere targhetta identificativa)!
- Al termine dell'installazione verifica la tenuta del punto di montaggio.



Avvertenza!

Pericolo di lesioni a causa della temperatura!



Il contatto con temperature molto alte o basse può causare pericolo di lesioni.

Misure da adottare:

- Prima del montaggio e dello smontaggio del trasduttore di pressione eseguire un bilanciamento della temperatura o indossare guanti protettivi.



Attenzione!

Malfunzionamento del trasduttore di pressione!

A causa dell'installazione scorretta si possono verificare malfunzionamenti del trasduttore di pressione METPOINT® PRM. Questi possono compromettere i risultati di misurazione e causare interpretazioni errate.



Nota:

Attenersi assolutamente a tutte le indicazioni di avviso e pericolo riportate.

Attenersi anche alle disposizioni e alle indicazioni delle norme antinfortunistiche e antincendio del rispettivo luogo di installazione.


Utilizzare essenzialmente solo utensili e materiali idonei, adeguati e in buono stato.

Tenere presente che la condensa può contenere componenti aggressivi e nocivi per la salute. Evitare pertanto il contatto con la pelle.


Installazione

11.2 Preparazione della filettatura nel punto di misurazione

Per installare il trasduttore di pressione nel punto di misurazione è necessaria una filettatura di ricezione. Questa deve già presentare le seguenti specifiche o essere preparata in modo corrispondente:

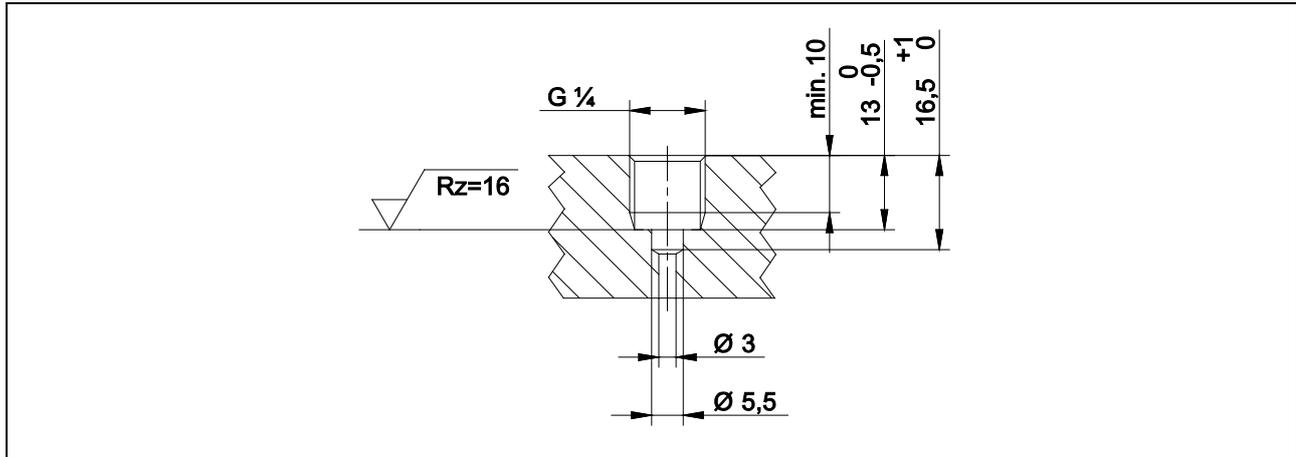

11.3 Esempio di montaggio per attacchi secondo EN 837-1 con filettatura cilindrica

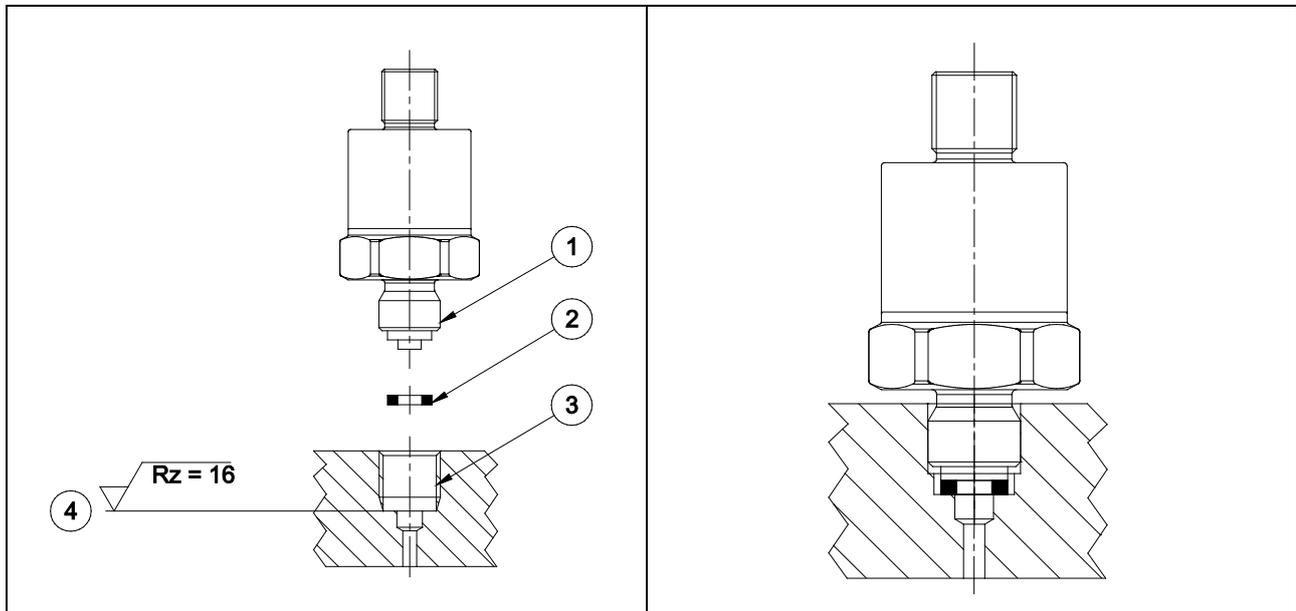

Per chiudere a tenuta l'attacco di processore (1) con la filettatura cilindrica (3) sulla superficie di tenuta (4) si utilizzano guarnizioni piatte (2).

Fasi di montaggio

- Per chiudere a tenuta utilizzare una guarnizione idonea (2), ad es. una guarnizione in rame, corrispondente al mezzo di misurazione e alla pressione da misurare.
- La superficie di tenuta (4) della parte da accogliere deve avere una superficie priva di difetti, pulita e non danneggiata.
- Avvitare il trasduttore di pressione manualmente nella filettatura di ricezione.
- Durante l'avvitamento evitare un inceppamento dei passi della filettatura.
- Avvitare o svitare l'apparecchio solo sulle superfici per la chiave con un utensile idoneo e con la coppia prescritta. La coppia adeguata dipende dalle dimensioni dell'attacco del processore e dalla guarnizione usata (forma/materiale). Durante l'avvitamento o svitamento non usare l'alloggiamento come superficie di presa.
- Stringere l'attacco filettato con la chiave a forcella (per $G \frac{1}{4}$ " max. 20 Nm).

12 Installazione elettrica

Il valore nominale per la tensione di alimentazione con l'installazione elettrica è 24 V DC.

Effettuare l'alimentazione del METPOINT® PRM SP61 / SP62 con una fonte di tensione stabilizzata, protetta dai cortocircuiti e dalla sovratensione. L'alimentazione di energia deve avvenire da una fonte con un circuito di corrente a energia limitata (10 A max./ 30 V max.) e una separazione sicura dalla rete. Vedi anche **EN 61010-1, punto 9.4.**

Prima dell'installazione e della messa in servizio è necessario osservare la resistenza di carico. Con un valore nominale della tensione di alimentazione di **24 V DC** la resistenza di carico max. è di 571 Ω. Con una tensione di alimentazione diversa da 24 V DC la resistenza di carico max può essere calcolata con la formula seguente:

$$R_L \leq (U_v - 12 \text{ V}) / 0,021 \text{ A } [\Omega]$$



Avvertenza!

Pericolo di lesioni in caso di qualifica insufficiente!

L'uso non conforme può comportare notevoli danni materiali e lesioni alle persone. Le attività descritte in queste istruzioni per l'uso possono essere eseguite solo da personale tecnico con la qualifica specificata di seguito.

Personale tecnico

Il personale tecnico grazie alla sua formazione tecnica, alle sue conoscenze delle tecniche di regolazione e misurazione, alla sua esperienza e alle conoscenze delle disposizioni specifiche per paese, delle norme e delle direttive in vigore è in grado di eseguire i lavori descritti e di riconoscere autonomamente i possibili pericoli.


Condizioni d'uso speciali richiedono altre conoscenze correlate, ad esempio sui mezzi aggressivi.

Installazione elettrica

12.1 Disposizione dei morsetti PRM SP61, sistema a 2 conduttori

| Piedino | Funzionamento | Descrizione | Colore filo |
|---------|------------------|---|-------------|
| PIN-1 | +U _V | Attacco positivo (+) della tensione di aliment. | Marrone |
| PIN-2 | | Non occupato | |
| PIN-3 | I _{OUT} | Uscita corrente | Blu |
| PIN-4 | | Non occupato | |

Schema di collegamento PRM SP61, sistema a 2 conduttori, uscita corrente 4 ... 20 mA

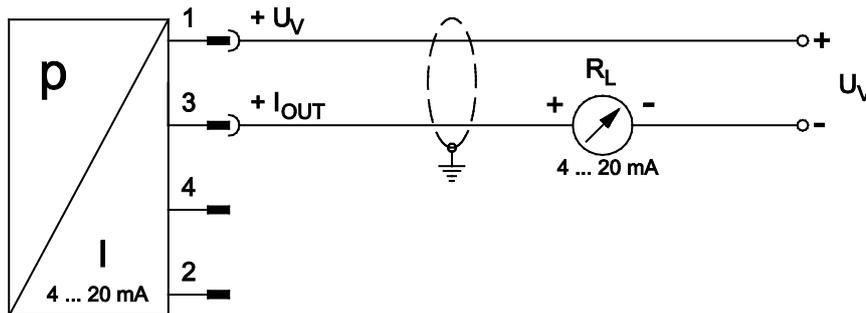

Note:

L'uscita del segnale di corrente avviene sul PIN-3 del connettore a 4 poli. I trasduttori di pressione **METPOINT® PRM SP61** vengono consegnati franco fabbrica con l'uscita di corrente 4 ... 20 mA. In fabbrica viene preconfigurata la seguente scala:


4 mA = 0 bar(g)

20 mA = 60 bar(g)

12.2 Disposizione dei morsetti PRM SP62, sistema a 4 conduttori

| Piedino | Funzionamento | Descrizione | Colore filo |
|---------|--------------------|---|-------------|
| PIN-1 | +U _V | Attacco positivo (+) della tensione di aliment. | Marrone |
| PIN-2 | GND | Potenziale di riferimento analogico | Nero |
| PIN-3 | - U _V | Attacco negativo (-) della tensione di aliment. | Blu |
| PIN-4 | + U _{OUT} | Attacco positivo (+) del segnale di misurazione | Bianco |


Schema di collegamento PRM SP62, sistema a 4 conduttori, uscita corrente 0 ... 10 V

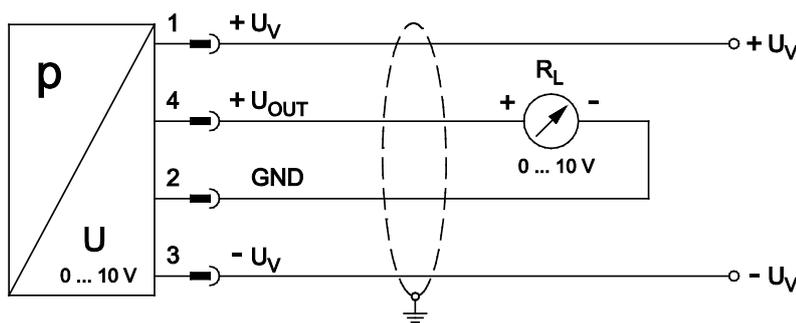

12.3 Disposizione dei morsetti PRM SP62, sistema a 3 conduttori

| Piedino | Funzionamento | Descrizione | Colore filo |
|---------|--------------------|---|-------------|
| PIN-1 | +U _V | Attacco positivo (+) della tensione di aliment. | Marrone |
| PIN-2 | | Non occupato | Nero |
| PIN-3 | - U _V | Attacco negativo (-) della tensione di aliment. | Blu |
| PIN-4 | + U _{OUT} | Attacco positivo (+) del segnale di misurazione | Bianco |

Schema di collegamento PRM SP62, sistema a 4 conduttori, uscita corrente 0 ... 10 V

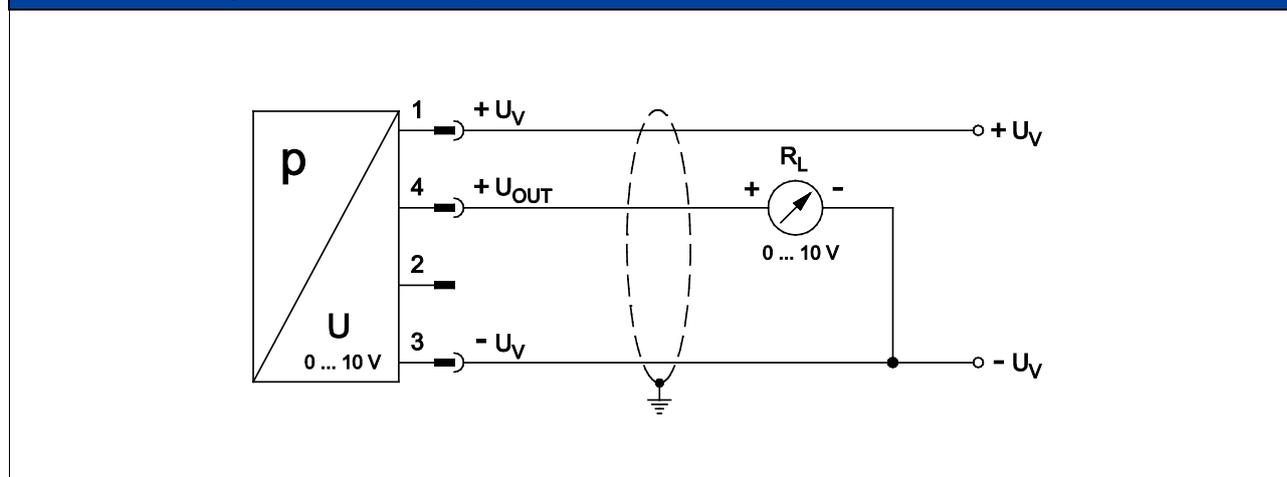

Note:




L'uscita del segnale di tensione avviene sul PIN-4 del connettore M12 a 4 poli. I trasduttori di pressione **METPOINT® PRM SP62** vengono consegnati franco fabbrica con l'uscita di tensione 0 ... 10 V. In fabbrica viene preconfigurata la seguente scala:

- 0 V = 0 bar(g)**
- 10 V = 60 bar(g)**

Installazione elettrica


Per tutti i tipi di attacco vale quanto segue:

La schermatura avviene tramite l'anello di schermatura del connettore. Il presupposto per una schermatura corretta è che il relativo connettore sia in metallo e la schermatura sia realizzazione come maglia. La schermatura deve essere messa a terra su un lato.
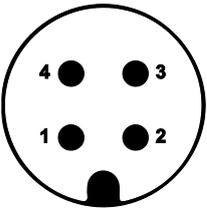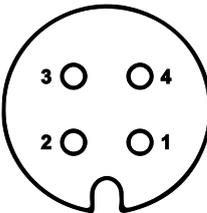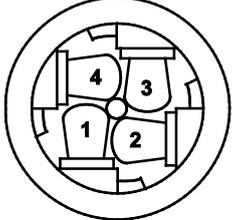
| Connettore, M12 x 1, 4 poli, codificato A | | |
|---|---|---|
| Immagine poli connettore Vista lato trasmettitore | Immagine poli presa Vista lato presa | Immagine poli presa Vista lato avvitamento |
|  |  |  |

Il confezionamento del cavo deve avvenire nel modo seguente:

1. Far scorrere i componenti del connettore sul cavo
2. Accorciare la guaina del cavo di 20 mm
3. Accorciare la guaina del filo di 5 mm
4. Inserire il cavo secondo la disposizione dei morsetti nel connettore
5. Comporre/avvitare i componenti del connettore

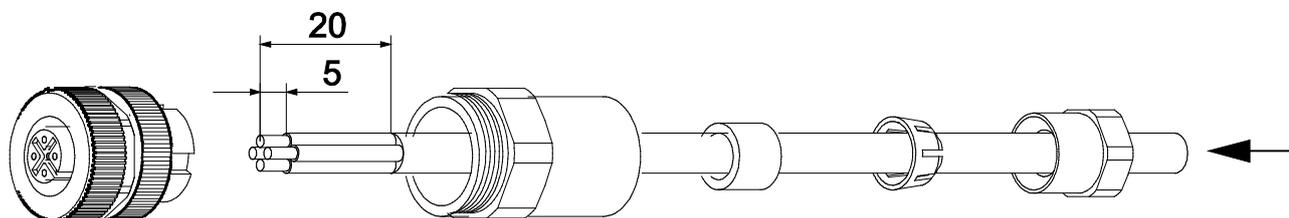

13 Manutenzione e calibrazione

Il funzionamento corretto e sicuro dei componenti presuppone una calibratura o regolazione a intervalli regolari.

Il METPOINT® PRM SP61 / SP62 andrebbe calibrato ed eventualmente regolato dal produttore una volta all'anno.



Pericolo!

Aria compressa!

Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con componenti scoppiati e/o non assicurati comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

Misure da adottare:

- **Eseguire i lavori di manutenzione solo in assenza di pressione e tensione.**
- Utilizzare esclusivamente materiali per l'installazione resistenti alla compressione.
- Evitare che persone oppure oggetti possano essere colpiti dalla condensa o dall'aria compressa in fuoriuscita.
- Verificare la tenuta al termine dei lavori di manutenzione.



Avvertenza!

Pericolo di lesioni in caso di qualifica insufficiente!

L'uso non conforme può comportare notevoli danni materiali e lesioni alle persone. Le attività descritte in queste istruzioni per l'uso possono essere eseguite solo da personale tecnico con la qualifica specificata di seguito.

Personale tecnico

Il personale tecnico grazie alla sua formazione tecnica, alle sue conoscenze delle tecniche di regolazione e misurazione, alla sua esperienza e alle conoscenze delle disposizioni specifiche per paese, delle norme e delle direttive in vigore è in grado di eseguire i lavori descritti e di riconoscere autonomamente i possibili pericoli.

Condizioni d'uso speciali richiedono altre conoscenze correlate, ad esempio sui mezzi aggressivi.



Avvertenza!

Pericolo di lesioni a causa della temperatura!



Il contatto con temperature molto alte o basse può causare il pericolo di gravi lesioni.

Misure da adottare:

- Prima di iniziare i lavori di manutenzione eseguire un bilanciamento della temperatura o indossare guanti di protezione.



Attenzione!

Possibile danneggiamento!

Con una manutenzione o calibrazione errata o non eseguita correttamente si possono verificare danneggiamenti e funzioni errate del trasduttore di pressione METPOINT® PRM. Questi possono compromettere i risultati di misurazione e causare interpretazioni errate.

Misure da adottare:

- Eseguire regolari ispezioni e verifiche secondo la direttiva apparecchi a pressione (PED).

Manutenzione e calibrazione

13.1 Pulizia / decontaminazione

Il METPOINT® PRM SP61 / SP62 va pulito con un panno di cotone o monouso inumidito (non bagnato) e con un detergente / sapone delicato disponibile in commercio.

Per la decontaminazione spruzzare il detergente su un panno di cotone nuovo o monouso e strofinare la superficie dei componenti. Procedere alla successiva asciugatura con un panno pulito o lasciare asciugare all'aria.

Inoltre si devono osservare le norme igieniche locali.



Pericolo!

Aria compressa / prodotti di reazione!



Il contatto con l'aria compressa che fuoriesce in modo repentino o con prodotti di reazione tossici, infiammabili o espositivi comporta il rischio di gravi lesioni o decesso.

Misure da adottare:

- **Eeguire i lavori di pulizia solo nello stato depressurizzato.**
- Prima di iniziare i lavori di manutenzione risciacquare la parte dell'impianto corrispondente o il trasduttore di pressione
- Rimuovere tempestivamente dai componenti smontati eventuali residui di materiale di misurazione.



Avvertenza!



Possibile danneggiamento!

Umidità eccessiva e oggetti duri e appuntiti danneggiano il trasduttore di pressione e i componenti elettronici integrati.

Misure da adottare





- Non pulire mai con l'apparecchio grondante.
- Non usare oggetti appuntiti o duri per la pulizia.

14 Dotazione
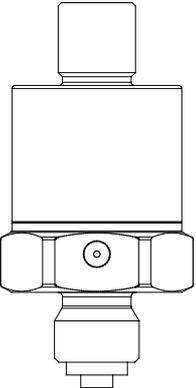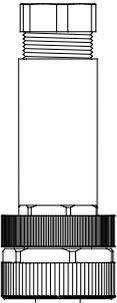
| Figura | Descrizione |
|---|--|
|  | <p>n. 1 trasduttore di pressione METPOINT® PRM SP61 (0 ... 60 bar) 4 ... 20 mA</p> <p>oppure</p> <p>n. 1 trasduttore di pressione METPOINT® PRM SP62 (0 ... 60 bar) 0 ... 10 V</p> |
|  | <p>n. 1 connettore M12, dritto</p> |
|  | <p>n. 1 guarnizione in rame</p> |
| <p>senza figura</p> | <p>n. 1 verbale di prova</p> |

Accessori

15 Accessori
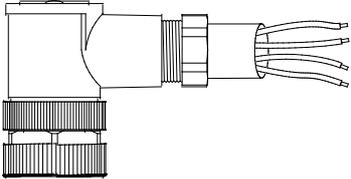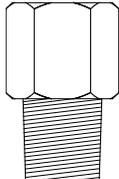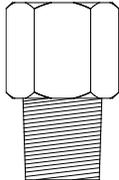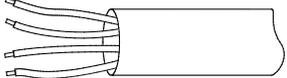
| Descrizione | Codice |
|--|--------------|
| <p>Connettore M12, angolo (incl. cavo da 5 m preconfezionato)</p>  | 4025252 |
| <p>Adattatore di collegamento R 1/4", SW27</p>  | 4025381 |
| <p>Adattatore di collegamento NPT 1/4", SW27</p>  | 4025382 |
| <p>Guarnizione in rame</p>  | 4025383 |
| <p>Cavo di collegamento 4 x 0,34 mm² (AWG 22)</p>  | su richiesta |

16 Smontaggio e smaltimento

Durante lo smontaggio del trasduttore di pressione PRM SP61 / SP62 si devono separare e smaltire separatamente tutti i componenti e i mezzi di esercizio associati.

Codice per lo smaltimento di rifiuti: **20 01 36**

apparecchi elettrici ed elettronici usati con eccezione di quelli che rientrano in 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.



Avvertenza!

Pericolo per le persone e l'ambiente!

L'apparecchio deve essere smaltito secondo la direttiva europea RoHS-2 2011/65/UE.

Gli apparecchi usati non vanno gettati con i rifiuti domestici!

A seconda del mezzo in uso i residui sull'apparecchio possono rappresentare un pericolo per l'operatore e l'ambiente. Adottare pertanto eventuali misure di protezione idonee e smaltire l'apparecchio secondo le disposizioni vigenti.

Misure da adottare:

- Liberare tempestivamente i componenti dai residui di materiali di misurazione se non possono essere adottate misure di protezione idonee.



Avvertenza!

Pericolo di lesioni!



Il contatto con temperature molto alte o basse può causare il pericolo di gravi lesioni.

Misure da adottare:

- Prima di smontare il trasduttore di pressione PRM aspettare un bilanciamento della temperatura o indossare i guanti di protezione

Ricerca degli errori e soluzione

17 Ricerca degli errori e soluzione

| Problema | Possibili cause | Misure da adottare |
|---|---|--|
| Non si ha alcun segnale. Segnale d'uscita = 0 mA | Rottura della linea di segnalazione | Verificare il passaggio |
| Non si ha alcun segnale. Segnale d'uscita = 0 mA | Cablaggio errato del conduttore | Verificare il cablaggio. Controllare l'assegnazione dei PIN. |
| Scostamento del segnale punto zero | Il limite di sovraccarico è stato superato | Sostituire il trasduttore di pressione. Rispettare le pressioni ammesse |
| Scostamento del segnale punto zero | Temperatura di esercizio fuori dalle specifiche | Rispettare le temperature ammesse |
| Il segnale di uscita non reagisce alle variazioni di pressione | Sovraccarico dovuto a sovrappressione. Funzionamento al di fuori delle specifiche | Sostituire il trasduttore di pressione |
| Il segnale di uscita non reagisce alle variazioni di pressione | Impedenza troppo alta (resistenza di carico). Tensione di alimentazione troppo ridotta | Verificare la tensione. Verificare la resistenza |



Attenzione!

Se non è possibile eliminare le anomalie con gli accorgimenti indicati sopra, il trasduttore di pressione deve essere messo fuori servizio. Si deve garantire che non sia più applicata pressione né vi sia alcun segnale e che il trasduttore di pressione sia protetto contro una messa in funzione accidentale.

Mettersi in contatto con il produttore.

18 Dichiarazione di conformità

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
 Im Taubental 7
 41468 Neuss, GERMANY
 Tel: +49 2131 988-0
 www.beko-technologies.com



EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Produkte in dem Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktbezeichnung: | METPOINT® PRM |
| Typ: | PRM SP61, PRM SP62 |
| Messbereich: | 0 ... 60 bar relativ |
| Versorgungsspannung: | 12 ... 30 VDC |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Max. zulässiger Betriebsdruck: | 60 bar |
| Min. / Max. Betriebstemperatur: | -40°C / +85°C |
| Datenblatt: | DB_PRM-807-0114-FP-A |
| Produktbeschreibung und Funktion: | Druckmessumformer für industrielle Anwendungen |

Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EG

Die Produkte fallen in keine Druckgerätekategorie und sind gemäß Artikel 4 Absatz 3 in Übereinstimmung mit der in den Mitgliedstaaten geltenden guten Ingenieurspraxis ausgelegt und werden dieser entsprechend hergestellt.

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

ROHS II-Richtlinie 2011/65/EU

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten werden erfüllt.

Die Produkte sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:



Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Neuss, 17.06.2016

Unterzeichnet für und im Namen von:

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

i.V. Christian Riedel

Leiter Qualitätsmanagement International

CE_PRMS61-833-0416-FP-B

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
41468 Neuss, GERMANY
Tel: +49 2131 988-0
www.beko-technologies.com



Dichiarazione di conformità EU

Con la presente si dichiara che i prodotti indicati di seguito soddisfano i requisiti delle direttive e delle norme tecniche in materia. La presente dichiarazione si riferisce solo ai prodotti nello stato in cui sono stati messi in commercio dalla nostra azienda. Non vengono presi in considerazione componenti non applicati dal produttore e/o interventi effettuati a posteriori.

| | |
|--|---|
| Denominazione prodotto: | METPOINT® PRM |
| Modello: | PRM SP61, PRM SP62 |
| Campo di misura: | 0 ... 60 bar (rel) |
| Tensione di alimentazione: | 12 ... 30 VDC |
| Standard di protezione IP | IP67 |
| Pressione di funzionamento massima consentita: | 60 bar |
| Temperatura di esercizio min. / max. | -40°C / +85°C |
| Scheda tecnica: | DB_PRM-807-0114-FP-A |
| Descrizione del prodotto e funzione: | Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali |

Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/CE

I prodotti non appartengono a nessuna categoria di attrezzature a pressione e sono concepiti e prodotti ai sensi dell'art. 4 n. 1, in conformità con i principi di buona pratica ingegneristica degli stati membri.

Direttiva EMC 2014/30/EU

Norme armonizzate applicate: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

Direttiva RoHS II 2011/65/EU

Le disposizioni della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soddisfatte.

I prodotti sono contrassegnati con il simbolo riprodotto:



Il produttore si assume interamente la responsabilità per la presente dichiarazione di conformità.

Neuss, 17/06/2016

Firmato per e per conto di:
BEKO TECHNOLOGIES GMBH

rapp. Christian Riedel
Direttore gestione qualità internazionale

CE_PRMSp61-833-0416-FP-B

19 Indice analitico

- Accessori 24
- Adattatore di collegamento, R ¼ e ¼ NPT 13
- Anomalia 26
- ANSI Z 535 4
- Campo di applicazione 7
- Componenti 23
- Controllo 21
- Dati 9
- dati elettrici 11
- Dati tecnici 9
- Dati tecnici SP61 / SP62 9
- Descrizione SP61 / SP62 14
- Dichiarazione di conformità 27
- Dimensioni 12, 13
- Dimensioni SP61 / SP62 12
- Disegni quotati 12
- Disegni quotati e attacchi SP61 / SP62 13
- Disposizione dei morsetti SP62, 2 conduttori 18
- Disposizione dei morsetti SP62, 3 conduttori 19
- Disposizione dei morsetti SP62, 4 conduttori 18
- Dotazione 23
- Eliminazione delle anomalie 26
- Esclusione dell'ambito di applicazione 7
- Funzionamento 14
- Indicazioni di sicurezza 6
- Installazione elettrica 17
- ISO 3864 4
- Lavori di manutenzione** 15, 22
- Malfunzionamento 26
- Manuale di installazione e funzionamento 4
- Manutenzione 21
- Note, Indicazioni di sicurezza 6
- Parole di segnalazione 4
- Pericolo aria compressa** 5, 15, 17, 21, 22, 25, 26
- Pittogrammi 4
- Ricerca degli errori 26
- Rimedi 26
- Simboli 4
- Uso corretto 7

| | | |
|---|---|---|
| <p>BEKO TECHNOLOGIES GmbH</p> <p>Im Taubental 7 D - 41468 Neuss Tel. +49 2131 988 0 Fax +49 2131 988 900 Info@beko-technologies.com service-eu@beko-technologies.com</p> <p style="text-align: right;">DE</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES LTD.</p> <p>Unit 11-12 Moons Park Burnt Meadow Road North Moons Moat Redditch, Worcs, B98 9PA Tel. +44 1527 575 778 info@beko-technologies.co.uk</p> <p style="text-align: right;">GB</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.</p> <p>Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy F - 57200 Sarreguemines Tél. +33 387 283 800 Info@beko-technologies.fr service@beko-technologies.fr</p> <p style="text-align: right;">FR</p> |
| <p>BEKO TECHNOLOGIES B.V.</p> <p>Veenen 12 NL - 4703 RB Roosendaal Tel. +31 165 320 300 benelux@beko-technologies.com service-bnl@beko-technologies.com</p> <p style="text-align: right;">NL</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd.</p> <p>Rm.715 Building C, VANTONE Center No.333 Suhong Rd.Minhang District 201106 Shanghai Tel. +86 (21) 50815885 Info.cn@beko-technologies.cn service1@beko.cn</p> <p style="text-align: right;">CN</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.</p> <p>Na Pankraci 58 CZ - 140 00 Praha 4 Tel. +420 24 14 14 717 / +420 24 14 09 333 Info@beko-technologies.cz</p> <p style="text-align: right;">CZ</p> |
| <p>BEKO Tecnológica España S.L.</p> <p>Toruella I Urplina 37-42, nave 6 E - 08758 Cervelló Tel. +34 93 632 76 68 Mobil +34 610 780 639 Info.es@beko-technologies.es</p> <p style="text-align: right;">ES</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES LIMITED</p> <p>Room 2608B, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road Kwloon Bay Kwloon, Hong Kong Tel. +852 2321 0192 Raymond.Low@beko-technologies.com</p> <p style="text-align: right;">HK</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.</p> <p>Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Balanagar Hyderabad IN - 500 037 Tel. +91 40 23080275 / +91 40 23081107 Madhusudan.Masun@bekoindia.com service@bekoindia.com</p> <p style="text-align: right;">IN</p> |
| <p>BEKO TECHNOLOGIES S.r.l</p> <p>Via Peano 86/88 I - 10040 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 576 Fax +39 0114 500 578 Info.it@beko-technologies.com service.it@beko-technologies.com</p> <p style="text-align: right;">IT</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES K.K</p> <p>KEIHIN THINK Building 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP - 210-0855 Tel. +81 44 328 76 01 info@beko-technologies.jp</p> <p style="text-align: right;">JP</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.</p> <p>ul. Pańska 73 PL - 00-834 Warszawa Tel. +48 22 314 75 40 Info.pl@beko-technologies.pl</p> <p style="text-align: right;">PL</p> |
| <p>BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.</p> <p>BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 Zona Industrial Saltillo, Coahuila, 25107 Mexico Tel. +52(844) 218-1979 Informacion@beko-technologies.com</p> <p style="text-align: right;">MX</p> | <p>BEKO TECHNOLOGIES CORP.</p> <p>900 Great Southwest Pkwy SW US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1 404 924-6900 Fax +1 (404) 629-6666 beko@bekousa.com</p> <p style="text-align: right;">US</p> | |

www.beko-technologies.com



Il manuale originale è in tedesco.
metpoint_prm_sp61_sp62_manual_it_10-085_1501_v00