

Original Installations- und Betriebsanleitung

Emulsionsspaltanlage BEKOSPLIT®

- > BS13
- > BS14
- > BS14S
- > BS15
- > BS16



Inhaltsverzeichnis

1.	. Allgemeines	4
	1.1 Kontakt	4
	1.2 Informationen zur Installations- und Betriebsanleitung	4
	1.3 Mitgeltende Dokumente	
2	Sicherheit	
۷.	2.1 Erklärung der verwendeten Symbole	
	2.1.1 In der Dokumentation	
	2.1.2 Auf dem Produkt	
	2.2 Verwendung	
	2.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
	2.2.2 Vorhersehbarer Fehlgebrauch	
	2.3 Verantwortung des Betreibers	
	2.4 Zielgruppe und Personal	
	2.5 Sicherheitshinweise	
3	. Produktinformation	12
٠.	3.1 Produktbeschreibung	
	3.2 Produktübersicht	
	3.3 Funktionsbeschreibung	
	3.4 Typenschild	
	3.5 Bauteile und Komponenten	
	3.5.1 Baugruppe Vorabscheidebehälter	
	3.5.2 Baugruppe Spalteinheit BS13/BS14	
	3.5.3 Baugruppe Spalteinheit BS14S	20
	3.5.4 Baugruppe Spalteinheit BS15/BS16	
	3.6 Lieferumfang	24
4.	. Technische Daten	26
	4.1 Betriebsparameter	
	4.2 Lagerungs- und Transportparameter	
	4.3 Anschluss- und Aufstellungsmaße	
	4.3.1 Klemmenbelegung	
	4.3.2 Interne Verdrahtung	
5.	. Transport und Lagerung	33
-	5.1 Warnhinweise	
	5.2 Transport	
	5.3 Lagerung	
6	. Montage	
υ.	6.1 Warnhinweise	
	6.2 Montagearbeiten	
_		
/.	Elektrische Installation	
	7.1 Warnhinweise	
	7.2 Anschluss der Komponenten	
8.	. Inbetriebnahme	
	8.1 Warnhinweise	
	8.2 Inbetriebnahmearbeiten	42

9. Betrieb	45
9.1 Warnhinweise	45
9.2 Betriebszustände	46
10. Instandhaltung und Wartung	48
10.1 Warnhinweise	
10.2 Instandhaltungs- und Wartungsplan	49
10.3 Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten	
10.3.1 Trübungskontrolle des Abwassers	
10.3.2 Filtersackwechsel	
10.3.3 Reaktionstrennmittel auffüllen	
10.3.4 Ölauffangbehälter kontrollieren und wechseln	
10.3.5 Feinsicherung des Netzteils wechseln	
10.3.7 Wartungsarbeiten	
10.3.8 Reinigung	
10.3.8.1 Wöchentliche Reinigung	
10.3.8.2 Grundreinigung	
10.3.9 Sichtprüfung	
10.3.10 Dichtheitsprüfung	
11. Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Ersatzteile	57
11.1 Bestellinformationen	
11.2 Verbrauchsmaterialien	57
11.3 Zubehör	57
11.4 Ersatzteile	
11.4.1 Ersatzteile - Spalteinheit	
11.4.2 Ersatzteile - Vorabscheidebehälter und Sicherheitsbehälter	
12. Außerbetriebnahme	60
12.1 Warnhinweise	
12.2 Außerbetriebnahmearbeiten	60
13. Demontage	62
13.1 Warnhinweise	
13.2 Demontagearbeiten	62
14. Entsorgung	64
14.1 Warnhinweise	64
14.2 Entsorgung von Betriebsstoffen	64
14.3 Entsorgung von Komponenten	64
15. Fehler- und Störungsbeseitigung / FAQ	65
16. Zertifikate und Konformitätserklärungen	66
17. Notizen	

1. Allgemeines

1.1 Kontakt

Hersteller	Service und Werkzeuge
BEKO TECHNOLOGIES GmbH	BEKO TECHNOLOGIES GmbH
Im Taubental 7 D-41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 info@beko-technologies.com www.beko-technologies.com	Im Taubental 7 D-41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 service-eu@beko-technologies.com www.beko-technologies.com

1.2 Informationen zur Installations- und Betriebsanleitung

INFORMATION	Urheberschutz!
i	Der Inhalt der Installations- und Betriebsanleitung in Form von Text, Abbildungen, Fotos, Zeichnungen, Schemata und sonstigen Darstellungen ist vom Hersteller urheberrechtlich geschützt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Veröffentlichungsdatum	Revision	Version	Änderungsgrund	Umfang der Änderung
12. Januar 2021	02	00	Korrektur Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Ersatzteile	Korrektur Materialnummern

Die Installations- und Betriebsanleitung, im Folgenden Anleitung genannt, muss jederzeit in der Nähe des Produkts und des Zubehörs und in dauerhaft lesbarem Zustand aufbewahrt werden.

Bei Verkauf oder Weitergabe des Produkts und des Zubehörs muss die Anleitung mit weitergegeben werden.

HINWEIS	Anleitung beachten!
	Diese Anleitung enthält alle grundlegenden Informationen für einen sicheren Betrieb des Produkts und des Zubehörs und muss daher vor allen Handlungen gelesen werden. Andernfalls sind Gefährdungen von Mensch und Material sowie Funktions- und Betriebsstörungen möglich.

1.3 Mitgeltende Dokumente

In dieser Anleitung sind alle erforderlichen Schritte für die Installation und den Betrieb des Produkts und des Zubehörs beschrieben.

Weiterführende Informationen sind in den folgenden Dokumenten enthalten:

- Anmelde-/Genehmigungsverfahren
- · Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

2. Sicherheit

2.1 Erklärung der verwendeten Symbole

Die im Folgenden verwendeten Symbole weisen auf sicherheitsrelevante und wichtige Informationen hin, die im Umgang mit dem Produkt und zur Gewährleistung des sicheren und optimalen Betriebs zu beachten sind.

2.1.1 In der Dokumentation

Symbol	Beschreibung/Erklärung
	Allgemeine Warnung (Gefahr, Warnung, Vorsicht)
	Warnung vor druckbeaufschlagtem System
4	Warnung vor elektrischer Spannung
	Installations- und Betriebsanleitung beachten
	Allgemeiner Hinweis
	Sicherheitsschuhe verwenden
	Atemschutz Schutzklasse FFP 3 (partikelfiltrierende Halbmaske) verwenden
	Schutzhandschuhe (schnittsicher und flüssigkeitsresistent) verwenden
	Schutzbrille mit Seitenschutz (Korbbrille) verwenden
i	Allgemeine Informationen

2.1.2 Auf dem Produkt

Symbol	Beschreibung/Erklärung
	Allgemeines Warnsymbol Dieses Symbol befindet sich auf dem Typenschild und auf allen verbauten Antrieben.
4	Warnung vor elektrischer Spannung Dieses Symbol befindet sich auf dem Netzteil.
	Installations- und Betriebsanleitung beachten Dieses Symbol befindet sich nur auf dem Typenschild.
	Warnung vor automatischem Anlauf von rotierenden Dosierwerksteilen Dieses Symbol befindet sich auf dem Vorratsbehälter des Dosierwerks.
	Kondensatzulauf - Anschluss Sicherheitsbehälter Dieses Symbol befindet sich auf dem Vorabscheidebehälter.
	Kondensatablauf - Anschluss Emulsionspumpe Dieses Symbol befindet sich auf dem Vorabscheidebehälter.
change every 6 months or 400 h	Wartungsinformation - Emulsionspumpe Dieses Symbol befindet sich neben der Emulsionspumpe.
check once a year	Wartungsinformation - elektrische Antriebe Dieses Symbol befindet sich auf den elektrischen Antrieben.
Z-83.2-2 Deutsches Institut für Bostechnik, Berlin	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Dieses Symbol befindet sich an der Frontseite der Emulsionsspaltanlage.
	Drehrichtungsangabe Dieses Symbol befindet sich auf dem Dosierwerk.

2.2 Verwendung

2.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die **BEKOSPLIT®** Emulsionsspaltanlage, im Folgenden auch Produkt oder Emulsionsspaltanlage genannt, dient zur gesetzeskonformen Aufbereitung emulgierter Kompressorkondensate.

Eine andere als in dieser Anleitung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann die Sicherheit von Personen und der Umgebung gefährden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung ist Folgendes zu beachten:

- Die Installations- und Betriebsanleitung lesen und befolgen.
- Das Produkt und das Zubehör nur mit Medien, die frei von ätzenden, aggressiven, korrosiven, giftigen, entzündlichen, brandfördernden oder anorganischen Bestandteilen sind, betreiben.
 Im Zweifelsfall ist eine Analyse durchzuführen.
- Das Produkt und das Zubehör nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Betriebsparameter und vereinbarter Lieferbedingungen verwenden.
- Das Produkt und das Zubehör nur innerhalb eines für die technischen Daten ausgelegten Rohrleitungssystems mit entsprechenden Anschlüssen, Rohrdurchmessern und Montagefreiraum verwenden.
- Das Produkt und das Zubehör nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Das Produkt und das Zubehör nur außerhalb von Wirkungsbereichen direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen sowie frostgefährdeten Bereichen verwenden.
- Das Produkt und das Zubehör nur mit den in der Anleitung genannten und empfohlenen Produkten von BEKO TECHNOLOGIES kombinieren.
- Wartungs- und Instandhaltungsintervalle einhalten.

Vor Verwendung des Produkts und des Zubehörs ist vom Betreiber sicherzustellen, dass alle Bedingungen und Voraussetzungen für eine bestimmungsgemäße Verwendung gegeben sind.

Das Produkt und Zubehör sind ausschließlich für den stationären Einsatz im gewerblichen oder industriellen Bereich vorgesehen. Alle beschriebenen Tätigkeiten zur Montage, Installation, Betrieb, Demontage und Entsorgung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

2.2.2 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Als vorhersehbarer Fehlgebrauch gilt, wenn das Produkt oder Zubehör anders verwendet werden, als im Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" beschrieben. Der vorhersehbare Fehlgebrauch umfasst die Anwendung des Produkts oder Zubehörs in einer Weise, die nicht vom Hersteller oder Lieferanten beabsichtigt ist, die sich jedoch aus vorhersehbarem menschlichen Verhalten ergeben kann.

Zum vorhersehbaren Fehlgebrauch zählt:

- Die Durchführung von Modifikationen aller Art, insbesondere konstruktive und prozesstechnische Eingriffe, da diese zu Personen- und Sachschäden sowie Funktions- und Betriebsstörungen führen können.
- Die Außerkraftsetzung oder Nichtanwendung der vorhandenen oder empfohlenen Sicherheitseinrichtungen.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da nicht alle möglichen Fehlgebräuche im Vorhinein vorhergesehen werden können. Sind dem Betreiber Fehlgebräuche des Produkts oder Zubehörs bekannt, die hier nicht aufgeführt sind, ist der Hersteller umgehend darüber zu informieren.

2.3 Verantwortung des Betreibers

Aufgrund der Genehmigungspflicht für Emulsionsspaltanlagen, liegt es in der Verantwortung des Betreibers eine entsprechende Genehmigung bei den zuständigen Behörden zu beantragen.

Für die Antragstellung kann das beiliegende Dokument "Anmelde-/Genehmigungsverfahren" verwendet werden (siehe "1.3 Mitgeltende Dokumente" auf Seite 4).

Zur Vermeidung von Unfällen, Störungen und Beeinträchtigungen der Umwelt muss der verantwortliche Betreiber Folgendes sicherstellen:

- Vor allen Handlungen prüfen, ob die vorliegende Anleitung auch zum Produkt gehört.
- Das Produkt und das Zubehör werden bestimmungsgemäß verwendet, gewartet und in Stand gehalten.
- Alle geltenden gesetzlichen Vorgaben, Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften werden eingehalten.
- Alle Vorschriften und Betriebsanweisungen für sicheres Arbeiten und Hinweise auf das Verhalten bei Unfällen und Bränden sind jederzeit an der Betriebsstätte zugänglich.
- Das Produkt und das Zubehör werden nur mit empfohlenen und funktionstüchtigen Sicherheitseinrichtungen verwendet.
- Alle Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten werden nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt.
- Dem Personal steht die benötigte persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung und diese Ausrüstung wird auch verwendet.
- Durch geeignete technische Sicherheitsmaßnahmen werden die zulässigen Betriebsparameter nicht über- oder unterschritten.

2.4 Zielgruppe und Personal

Diese Anleitung richtet sich an das nachfolgend aufgeführte Fachpersonal, das mit Arbeiten an dem Produkt oder dem Zubehör befasst ist.

INFORMATION Anforderung an das Personal! Das Personal darf keine Handlungen an der Emulsionsspaltanlage oder dem Zubehör vornehmen, wenn es unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten, Alkohol oder unter anderen das Bewusstsein beeinträchtigenden Substanzen steht.

Bedienpersonal

Bedienpersonal sind Personen, die durch Kenntnis der Anleitung und durch Unterweisung am Produkt sowie Zubehör in der Lage sind, das Produkt und das Zubehör sicher zu bedienen. Das Bedienpersonal kann mögliche Störungen und Gefahrensituationen selbstständig erkennen und entsprechende Maßnahmen veranlassen.

Fachpersonal - Transport und Lagerung

Fachpersonal - Transport und Lagerung sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Berufserfahrung und Qualifikation alle notwendigen Fähigkeiten haben, alle Handlungen im Zusammenhang mit Transport und Lagerung des Produkts und des Zubehörs sicher durchzuführen, anzuweisen, mögliche Gefahrensituationen selbstständig zu erkennen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchzuführen.

Zu den Fähigkeiten zählen insbesondere Erfahrung im Umgang mit Hebezeugen, Gabelstaplern und Hubwerkzeugen und -geräten sowie Kenntnis der regional geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien im Hinblick auf Transport und Lagerung.

Fachpersonal - Druckgastechnik

Fachpersonal - Druckgastechnik sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Berufserfahrung und Qualifikation alle notwendigen Fähigkeiten haben, alle Handlungen im Zusammenhang mit Druckgasen und unter Druck stehenden Systemen sicher durchzuführen, anzuweisen, mögliche Gefahrensituationen selbstständig zu erkennen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchzuführen.

Zu den Fähigkeiten zählen insbesondere Erfahrung im Umgang mit Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie Kenntnis der regional geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien für Druckgastechnik.

Fachpersonal - Elektrotechnik

Fachpersonal - Elektrotechnik sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Berufserfahrung und Qualifikation alle notwendigen Fähigkeiten haben, alle Handlungen im Zusammenhang mit Elektrizität sicher durchzuführen, anzuweisen, mögliche Gefahrensituationen selbstständig zu erkennen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchzuführen.

Zu den Fähigkeiten zählen insbesondere Erfahrung im Umgang mit elektrischen Anlagen, Mess-, Steuer-, und Regelungstechnik, sowie Kenntnis der regional geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien (z.B. VDE 0100 / IEC 60364 / ATEX) für den Umgang mit Elektrotechnik.

9 | 70

2.5 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt und dem Zubehör.

Diese Sicherheitshinweise müssen unbedingt eingehalten werden, um Unfälle, Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb zu vermeiden.

Struktureller Aufbau des Sicherheitshinweises:

SIGNALWORT	Art und Quelle der Gefahr!
	Mögliche Folgen bei Missachtung der Gefahr
	Maßnahmen um der Gefahr zu entkommen
Sicherheitssymbol	

Signalworte:

GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefährdung Folge bei Nichtbeachtung: Tod oder schwere Personenschäden
WARNUNG	Unmittelbar drohende Gefährdung Folge bei Nichtbeachtung: Tod oder schwere Personenschäden sind möglich
VORSICHT	Mögliche Gefährdung Folge bei Nichtbeachtung: Personen- oder Sachschäden sind möglich
HINWEIS	Zusätzliche Hinweise, Informationen, Tipps Folge bei Nichtbeachtung: Nachteile im Betrieb, bei der Handhabung und Wartung sind möglich. Keine Gefährdung von Personen beziehungsweise des sicheren Betriebs.

GEFAHR	Betrieb außerhalb der zulässigen Grenzwerte!	
Durch Betrieb des Produkts oder des Zubehörs außerhalb der zulässigen Grenzwerte und Betriebsparameter, unerlaubte Eingriffe und Modifikationen, besteht Todesgefahr oder d Gefahr schwerer Verletzungen.		
	 Für den sicheren Betrieb des Produkts und des Zubehörs, die auf dem Typenschild und in der Anleitung angegebenen Grenzwerte, Betriebsparameter und Wartungsintervalle sowie Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen einhalten. Prüfen, ob durch die Verwendung von Zubehör die Betriebsparameter verändert beziehungsweise eingeschränkt werden. 	

Druckbeaufschlagtes System! Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichendem Druckgas oder durch berstende Anlagenteile besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen. Alle Arbeiten nur im drucklosen Zustand des Systems durchführen und das System gegen unbeabsichtigte Druckbeaufschlagung sichern. Bei allen Montage-, Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten. Vor der Druckbeaufschlagung sämtliche Rohrverbindungen überprüfen und bei Bedarf nachziehen. Das System langsam mit Druck beaufschlagen. Druckschläge und hohe Differenzdrücke vermeiden. Alle Rohrleitungen spannungsfrei montieren. Auftretende Schwingungen im Rohrleitungsnetz durch den Einsatz von Schwingungsdämpfern vermeiden.

Durch Kontakt mit unter elektrischer Spannung stehenden Bauteilen besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerster Verletzungen. Es können Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden auftreten. Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur an spannungsfrei geschaltetem Produkt und Zubehör durchführen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. Bei allen Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten. Das Produkt und das Zubehör nur mit vollständiger, geschlossener Abdeckung oder Gehäuse betreiben.

GEFAHR	Verwendung von falschen Ersatzteilen, Zubehör oder Materialien!
	Durch die Verwendung von falschen Ersatzteilen, Zubehör oder Materialien sowie Hilfs- und Betriebsstoffen, besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen. Es können Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden auftreten.
	 Bei allen Installations- und Wartungsarbeiten nur vom Hersteller genannte, unbeschädigte Originalteile, Hilfs- und Betriebsstoffe verwenden. Nur für den jeweiligen Anwendungszweck zugelassene Armaturen und Verbindungselemente sowie geeignetes Werkzeug in einwandfreiem Zustand verwenden. Nur gereinigte Rohrleitungen verwenden, die frei von Schmutz und Korrosion sind.

VORSICHT	Schadstoffbelastetes Kondensat!	
In Kondensat enthaltene gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe können bei die Haut, Augen und Schleimhäute reizen und schädigen. Schadstoffbelastetes Koldarf nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen.		
	 Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Ausgetretenes oder verschüttetes Kondensat gemäß lokaler Bestimmungen aufnehm und entsorgen. 	

3. Produktinformation


3.1 Produktbeschreibung

Die **BEKOSPLIT**® Emulsionsspaltanlage dient zur gesetzeskonformen Aufbereitung emulgierter Kompressorkondensate. Wasserunlösliche organische Verschmutzungen, wie Öle und Feststoffverunreinigungen, werden durch Zugabe eines speziellen Reaktionstrennmittel aus dem Kondensat entfernt. Das aufbereitete Kondensat darf ins Abwassernetz eingeleitet werden.

3.2 Produktübersicht


Die Emulsionsspaltanlage besteht aus den folgenden Komponenten:

BS13/BS14

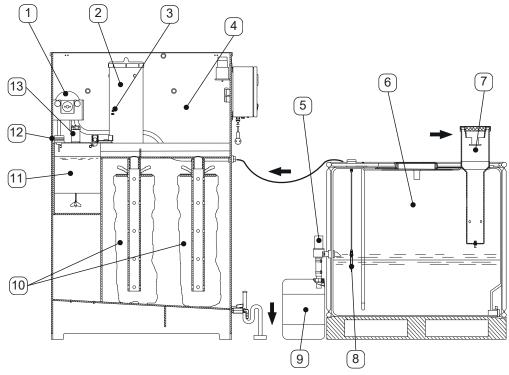


Positions-Nr.	Beschreibung/Erklärung
[1]	Emulsionspumpe
[2]	Dosierwerk
[3]	Sensor Reaktionstrennmittel
[4]	Spalteinheit
[5]	Ölablassventil
[6]	Vorabscheidebehälter
[7]	Druckentlastungskammer
[8]	START-Sensor
[9]	Ölauffangbehälter
[10]	Filtersack
[11]	Reaktionskammer
[12]	Sensor Filterüberwachung
[13]	Rührwerk

BS14S

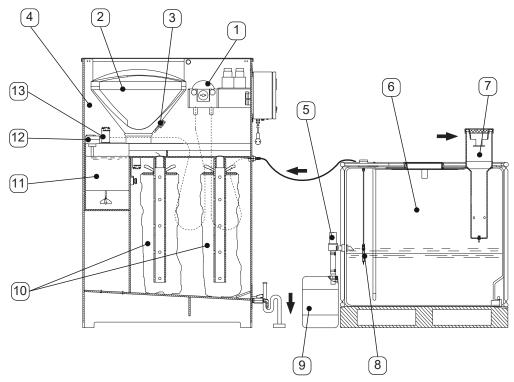

Positions-Nr.	Beschreibung/Erklärung	
[1]	Emulsionspumpe	
[2]	Dosierwerk	
[3]	Sensor Reaktionstrennmittel	
[4]	Spalteinheit	
[5]	Ölablassventil	
[6]	Vorabscheidebehälter	
[7]	Druckentlastungskammer	
[8]	START-Sensor	
[9]	Ölauffangbehälter	
[10]	Filtersack	
[11]	Reaktionskammer	
[12]	Sensor Filterüberwachung	
[13]	Rührwerk	

BS15/BS16

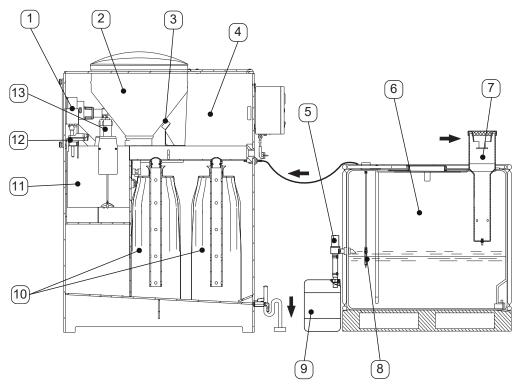

Positions-Nr.	Beschreibung/Erklärung
[1]	Emulsionspumpe
[2]	Dosierwerk
[3]	Sensor Reaktionstrennmittel
[4]	Spalteinheit
[5]	Ölablassventil
[6]	Vorabscheidebehälter
[7]	Druckentlastungskammer
[8]	START-Sensor
[9]	Ölauffangbehälter
[10]	Filtersack
[11]	Reaktionskammer
[12]	Sensor Filterüberwachung
[13]	Rührwerk

3.3 Funktionsbeschreibung

Das Kondensat, bestehend aus Wasser und wasserunlösliche organische Verschmutzungen (Öle und Feststoffverunreinigungen), wird über eine Druckentlastungskammer [7] in den Vorabscheidebehälter [6] geleitet. Vorhandener Überdruck wird in der Druckentlastungskammer [7] abgebaut, ohne dass es zu Verwirbelungen im Vorabscheidebehälter [6] kommt.

In dem Vorabscheidebehälter [6] beruhigt sich das Kondensat und freies Öl schwimmt auf. Das aufschwimmende Öl bildet eine Schicht auf dem Kondensat und wird über das Ölablassventil [5] in den Ölauffangbehälter [9] abgeleitet.

Der kapazitive START-Sensor [8] überwacht das Kondensatniveau im Vorabscheidebehälter [6] und kann zwischen freiem Öl und Kondensat unterscheiden. Beim Erreichen eines definierten Kondensatniveaus sendet der START-Sensor [8] ein Signal an die Spalteinheit [4], wodurch das Ölablassventil [5] geschlossen und der Spaltprozess gestartet wird. Sinkt das Kondensatniveau unter diesen definierten Wert, stoppt der Spaltprozess und das Ölablassventil [5] wird geöffnet. Dadurch wird sichergestellt, dass kein Kondensat in den Ölauffangbehälter [9] oder freies Öl in die Spalteinheit [4] gelangt.

Nach Eingang des Signals des START-Sensors [8], werden folgende Schritte in der Spalteinheit [4] ausgeführt:

- Das Rührwerk [13] startet.
- Die Emulsionspumpe [1] startet und fördert Kondensat in die Reaktionskammer [11].
- Das Dosierwerk [2] beginnt zeitgetaktet eine definierte Menge Reaktionstrennmittel in die Reaktionskammer [11] zu fördern.

In der Reaktionskammer **[11]** wird das Kondensat mit dem Reaktionstrennmittel gleichmäßig vermischt. Die im Kondensat enthaltenen Öl- und Schmutzbestandteile werden von dem Reaktionstrennmittel gebunden und es bilden sich gut filtrierbare Makroflocken. Über eine Ablaufrinne fließt das Wasser-Makroflocken-Gemisch in die Filtersäcke **[10]**. Das aus den Filtersäcken **[10]** austretende, gereinigte Wasser kann nun dem Abwassernetz zugeführt werden. Die Makroflocken bleiben als stichfester Filterkuchen in den Filtersäcken **[10]** zurück.


Ein weiterer kapazitiver Sensor [12] überwacht den Füllstand der Reaktionskammer [11] und der Filtersäcke [10].

Ist der erste Filtersack [10] gefüllt, kann das aufbereitete Abwasser nicht mehr über diesen Filtersack [10] abfließen. Das hieraus resultierende Ansteigen des Niveaus in der Ablaufrinne und der Reaktionskammer [11], wird von dem Sensor [12] erfasst und als Wartungsmeldung auf dem Bedienfeld angezeigt. Bis der erste Filtersack [10] ausgetauscht wird, fließt das Wasser-Makroflocken-Gemisch über ein in der Ablaufrinne befindliches Wehr in den zweiten Filtersack [10]. Ist auch der zweite Filtersack [10] gefüllt, erfasst der Sensor [12] ein erneutes Ansteigen des Kondensatniveaus und löst eine Störmeldung aus. Diese Störmeldung wird auf dem Bedienfeld angezeigt und führt zum Stillstand der Emulsionsspaltanlage.

Für eine externe Signalverarbeitung besteht die Möglichkeit alle Stör- und Wartungsmeldung als potenzialfreies Signal über Melderelais abzugreifen.

15 | 70

3.4 Typenschild

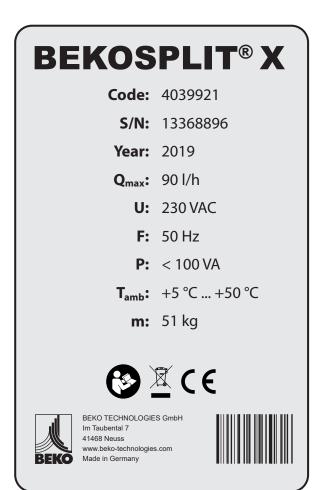

Mustertypenschild


Position auf Typenschild	Beschreibung/Erklärung
BEKOSPLIT®	Produktbezeichnung
Х	Platzhalter für Baugröße (z.B. 13)
Code	Materialnummer
S/N	Anlagenseriennummer
Year	Herstellungsjahr
Q _{max.}	Maximale Durchsatzleistung der Anlage
U	Betriebsspannung
F	Netzfrequenz
Р	Leistungsaufnahme
T _{amb}	Maximale und minimale Umgebungstemperatur für den Einsatz der Anlage
m	Gewicht

HINWEIS	Umgang mit Typenschild!
()	Das Typenschild niemals beschädigen, entfernen oder unleserlich machen.

Weitere Informationen zur verwendeten Symbolen siehe "2.1 Erklärung der verwendeten Symbole" auf Seite 5.


3.5 Bauteile und Komponenten

3.5.1 Baugruppe Vorabscheidebehälter

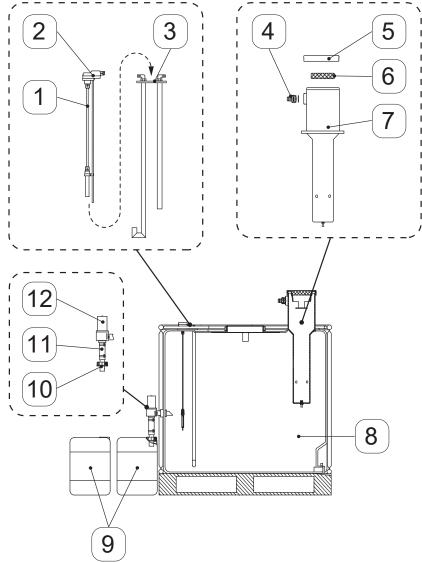


Position	Beschreibung/Erklärung
[1]	START-Sensor
[2]	Platine START-Sensor
[3]	Konsole
[4]	Anschlussadapter
[5]	Карре
[6]	Aerosol-Filtermatte
[7]	Druckentlastungskammer
[8]	Vorabscheidebehälter
[9]	Ölauffangbehälter
[10]	Einlaufstutzen mit Verschraubung
[11]	Schlauch
[12]	Ölablassventil

3.5.2 Baugruppe Spalteinheit BS13/BS14

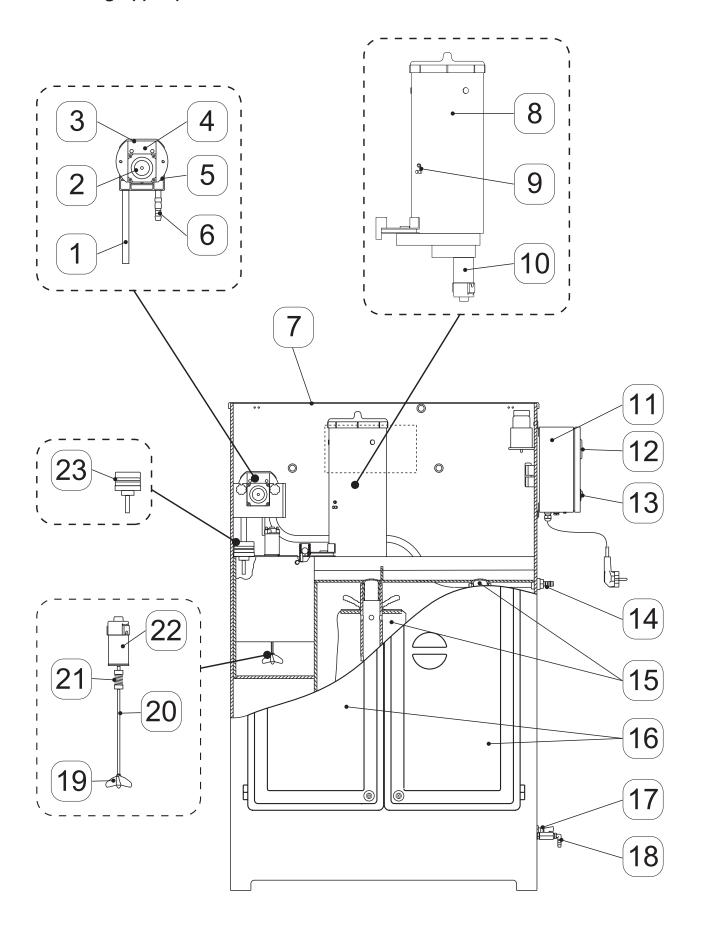


Position	Beschreibung/Erklärung
[1]	Einlaufrohr
[2]	Getriebemotor für Emulsionspumpe
[3]	Emulsionspumpenkopf
[4]	Emulsionspumpe
[5]	Emulsionspumpenschlauch (nicht sichtbar)
[6]	Doppeltülle
[7]	Deckel der Spalteinheit
[8]	Dosierwerk
[9]	Sensor Reaktionstrennmittel
[10]	Getriebemotor für Dosierwerk
[11]	Netzteil
[12]	Betriebsstundenzähler
[13]	Hauptschalter
[14]	Anschluss Emulsionspumpe
[15]	Filtersack mit Einlaufverlängerung und Halteband
[16]	Tür
[17]	Anschluss Wasserablauf (nicht sichtbar)
[18]	Probeentnahmehahn
[19]	Rührwerksflügel
[20]	Rührwerkswelle
[21]	Rührwerkskupplung
[22]	Rührwerksmotor
[23]	Sensor Filterüberwachung

3.5.3 Baugruppe Spalteinheit BS14S

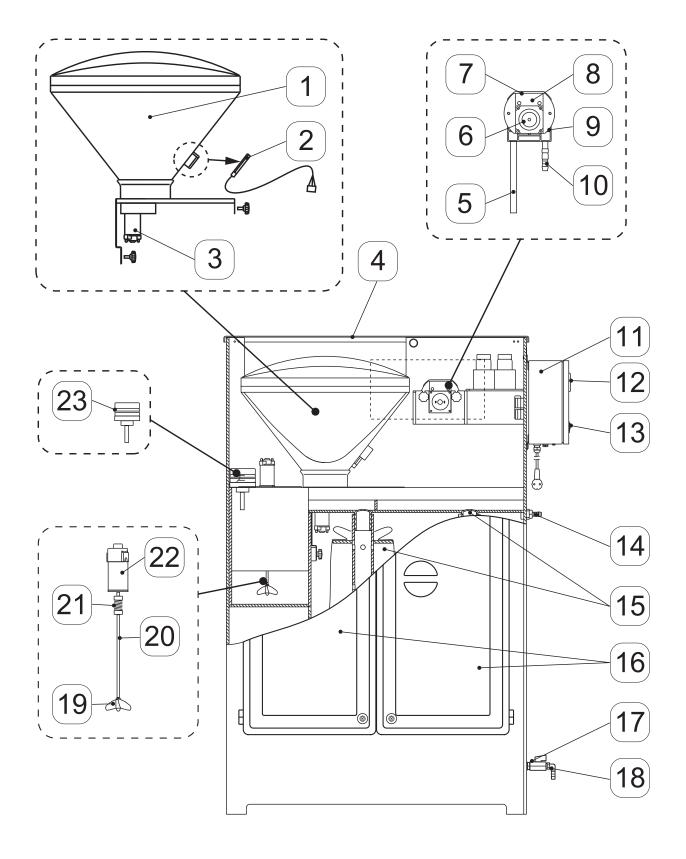

Position	Beschreibung/Erklärung
[1]	Dosierwerk
[2]	Sensor Reaktionstrennmittel
[3]	Getriebemotor für Dosierwerk
[4]	Deckel der Spalteinheit
[5]	Einlaufrohr
[6]	Getriebemotor für Emulsionspumpe
[7]	Emulsionspumpenkopf
[8]	Emulsionspumpe
[9]	Emulsionspumpenschlauch (nicht sichtbar)
[10]	Doppeltülle
[11]	Netzteil
[12]	Betriebsstundenzähler
[13]	Hauptschalter
[14]	Anschluss Emulsionspumpe
[15]	Filtersack mit Einlaufverlängerung und Halteband
[16]	Tür
[17]	Anschluss Wasserablauf (nicht sichtbar)
[18]	Probeentnahmehahn
[19]	Rührwerksflügel
[20]	Rührwerkswelle
[21]	Rührwerkskupplung
[22]	Rührwerksmotor
[23]	Sensor Filterüberwachung

3.5.4 Baugruppe Spalteinheit BS15/BS16

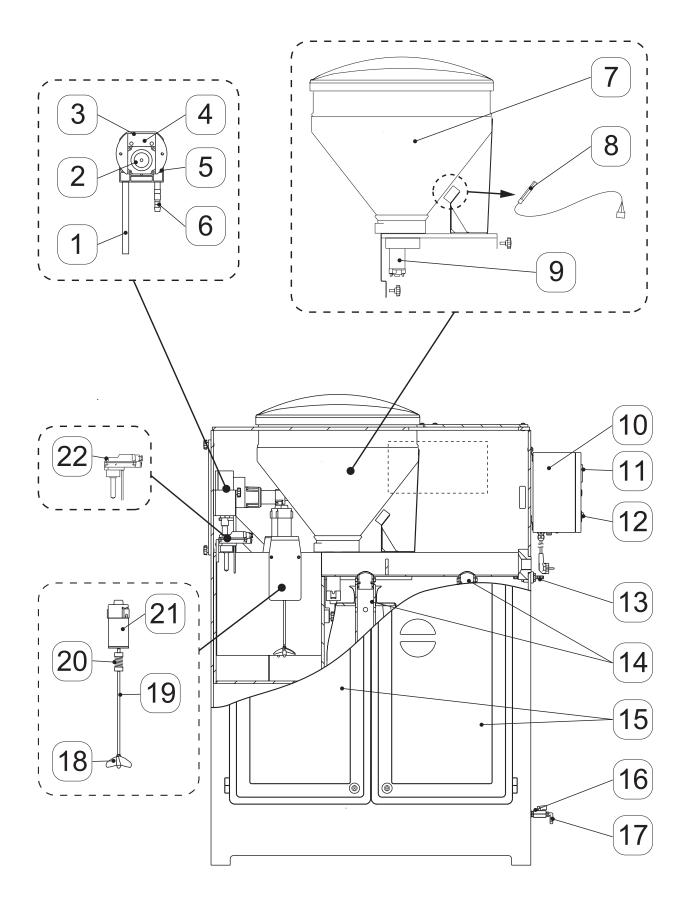

Position	Beschreibung/Erklärung
[1]	Einlaufrohr
[2]	Getriebemotor für Emulsionspumpe
[3]	Emulsionspumpenkopf
[4]	Emulsionspumpe
[5]	Emulsionspumpenschlauch (nicht sichtbar)
[6]	Doppeltülle
[7]	Dosierwerk
[8]	Sensor Reaktionstrennmittel
[9]	Getriebemotor für Dosierwerk
[10]	Netzteil
[11]	Betriebsstundenzähler
[12]	Hauptschalter
[13]	Anschluss Emulsionspumpe
[14]	Filtersack mit Einlaufverlängerung und Halteband
[15]	Tür
[16]	Anschluss Wasserablauf (nicht sichtbar)
[17]	Probeentnahmehahn
[18]	Rührwerksflügel
[19]	Rührwerkswelle
[20]	Rührwerkskupplung
[21]	Rührwerksmotor
[22]	Sensor Filterüberwachung

3.6 Lieferumfang

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Lieferumfang der Emulsionsspaltanlage.

Abbildung	Beschreibung/Erklärung
	Spalteinheit
	Vorabscheidebehälter (600l oder 100l) mit Verbindungsschlauch, Ölauffangbehälter 2x, Ölauffangbehälteranschluss-Set
	Gefäß für Trübungskontrolle
	Rinnenverschluss
	Anschluss-Set
	Doppelbartschlüssel

Abbildung	Beschreibung/Erklärung
	Reinigungsbürste
	Spaltmittelvorratseimer mit Schaufel
opulations we behavior. Indicate a second of the second o	Installations- und Betriebsanleitung
SECOSALT Included and an analysis of the second and analysis of the second analysis of the second analysis of the second analysis of the second and analysis of the second analysis of	Anmelde-/Genehmigungsverfahren
The second of th	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

INFORMATION	Mögliche Produktkombinationen!
i	Der Lieferumfang kann abhängig von der Produktkombination variieren. Details können dem Lieferschein und der Rechnung entnommen werden.

4. Technische Daten

4.1 Betriebsparameter

Spalteinheit	BS13	BS14	BS14S	BS15	BS16	
max. Anlagenleistung	60 l/h 15.85 gal/h	90 l/h 23.78 gal/h	90 l/h 23.78 gal/h	120 l/h 31.70 gal/h	160 l/h 42.27gal/h	
max. Kompressorleistung	50 m³/min 1765.73 cfm	75 m³/min 2648.60 cfm	75 m³/min 2648.60 cfm	100 m³/min 3531.47 cfm	135 m³/min 4767.48 cfm	
min. / max. Betriebstemperatur	+5 °C +50 °C +41 °F +122 °F					
min. / max. Kondensattemperatur	+5 °C +50 °C +41 °F +122 °F					
min. / max. Umgebungstemperatur			+5 °C +50 °C +41 °F +122 °			
Füllvolumen - Reaktionskammer	22 l 5.81 gal	22 l 5.81 gal	22 l 5.81 gal	54l 14.27 gal	54l 14.27 gal	
Füllvolumen - Reaktionstrennmittelbehälter	8,5 l 2.25 gal	8,5 l 2.25 gal	25 l 6.60 gal	40 l 10.57 gal	40 l 10.57 gal	
Füllvolumen - Filtersack	lumen - Filtersack 2 x 35 l 2 x 9.25 gal					
Nassgewicht - Filtersack		2 2 x	2 x 35 kg 40 k 77.16 lb 88.1	g 9 lb		
Betriebsgewicht - Spalteinheit	162 kg 357.15 lb	162 kg 357.15 lb	182 kg 401.24 lb	250 kg 551.16 lb	250 kg 551.16 lb	
Betriebsspannung	Siehe Typenschild am Gerät					
Ausgangsspannung Netzteil	24 VDC					
max. Leistungsaufnahme	< 100 VA					
Relaiskontaktbelastung	> 5 VDC / > 10 mA < 35 VDC / < 12 VAC / < 5A / < 150 VA/W					
Schutzart Netzteil	IP 54					
Sicherung Netzteil, ohne Pumpensteuerungsrelais	1,0 A / T (träge - 230 VAC) 1,0 A / T (träge - 200 VAC) 2,5 A / T (träge - 115 VAC)					
Sicherung Netzteil, mit Pumpensteuerungsrelais	3,15 A / T (träge - 230 VAC) 6,30 A / T (träge - 115 VAC)					
Sicherung Steuerung		3	3,15 A / T (träge	e)		


Vorabscheidebehälter	600 l	1000 l	
Füllvolumen - Vorabscheidebehälter	600 l 158.50 gal	1000 l 264.17 gal	
max. Betriebsdruck am Zulauf	25 bar (ü) 362.59 psi (g)		
Füllvolumen - Ölauffangbehälter	10 l 20 l 2.64 gal 5.28 gal		
min. / max. Betriebstemperatur	+5 °C +50 °C +41 °F +122 F		
min. / max. Kondensattemperatur	+5 °C +50 °C +41 °F +122 F		
min. / max. Umgebungstemperatur	+5 °C +50 °C +41 °F +122 F		
Betriebsgewicht - Vorabscheidebehälter	666 kg 1096 kg 1468.28 lb 2416.27 lb		

4.2 Lagerungs- und Transportparameter

Spalteinheit	BS13	BS14	BS14S	BS15	BS16
min. / max. Lager- und Transporttemperatur	+5 °C +50 °C +41 °F +122 °F				
Leergewicht - Spalteinheit	51 kg 112.44 lb	51 kg 112.44 lb	55 kg 121.25 lb	76 kg 167.55 lb	76 kg 167.55 lb


Vorabscheidebehälter	600 l	1000 l
Leergewicht - Vorabscheidebehälter	56 kg 123.46 lb	76 kg 167.55 lb

4.3 Anschluss- und Aufstellungsmaße

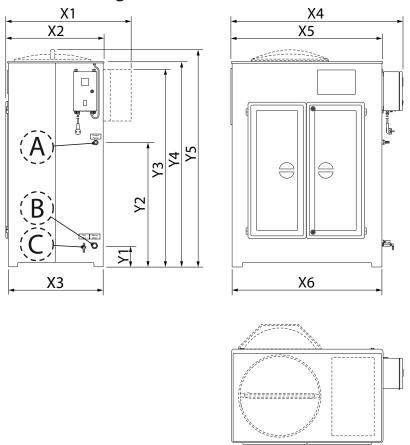

Maße unterliegen der Toleranz nach DIN ISO 2768-m


Spalteinheit	BS13	BS14	BS14S	BS15	BS16
[X1]	-		585 mm (23.031)		
[X2]	438 mm	438 mm	438 mm	646 mm	646 mm
	17.244 in	17.244 in	17.244 in	25.433 in	25.433 in
[X3]	400 mm	400 mm	400 mm	630 mm	630 mm
	15.748 in	15.748 in	15.748 in	24.803 in	24.803 in
[X4]	1042 mm	1042 mm	1042 mm	1144 mm	1144 mm
	41.024 in	41.024 in	41.024 in	45.039 in	45.039 in
[X5]	920 mm	920 mm	920 mm	1008 mm	1008 mm
	36.220 in	36.220 in	36.220 in	39.685 in	39.685 in
[X6]	900 mm	900 mm	900 mm	1000 mm	1000 mm
	35.433 in	35.433 in	35.433 in	39.370 in	39.370 in
[Y1]	172 mm	172 mm	172 mm	172 mm	172 mm
	6.772 in	6.772 in	6.772 in	6.772 in	6.772 in
[Y2]	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
	35.433 in	35.433 in	35.433 in	35.433 in	35.433 in
[Y3]			1368 mm 53.858 in		
[Y4]	1441 mm	1441 mm	1441 mm	1378 mm	1378 mm
	56.732 in	56.732 in	56.732 in	54.252 in	54.252 in
[Y5]				1483 mm 58.386 in	1483 mm 58.386 in
[A] - Anschluss Emulsionspumpe (Schlauch)	G½" (Ø = 13 mm / 0.5 in)				
[B] - Anschluss Wasserablauf (Schlauch)	G1" (Ø = 25 mm / 1 in)				
[C] - Anschluss Testhahn (Schlauch)	G¼" (Ø = 8 mm / 0.32 in)				

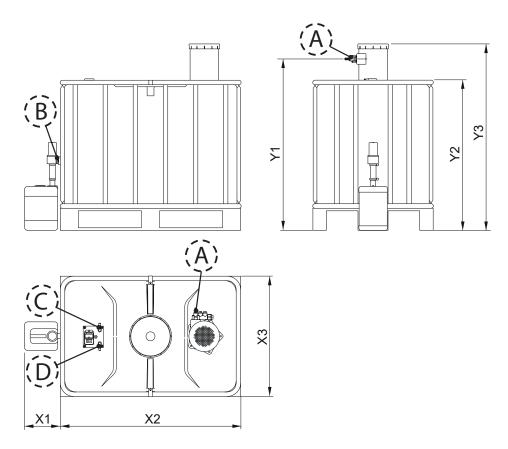

Maße unterliegen der Toleranz nach DIN ISO 2768-m


Vorabscheidebehälter	600 l	1000 l	
[X1]	246 mm 7.874 in	310 mm 7.874 in	
[X2]	1200 mm 47.244 in	1200 mm 47.244 in	
[X3]	800 mm 31.496 in	1000 mm 39.370 in	
[Y1]	1155 mm 45.472 in	1340 mm 52.756 in	
[Y2]	1013 mm 39.882 in	1160 mm 45.669 in	
[Y3]	1255 mm 49.409 in	1440 mm 56.693 in	
[A] - Kondensatzulauf (Schlauch)	3 x G½" (13 mm / 0.5 in)		
[B] - Ölablauf	Ø = 32 mm / 1.26 in		
[C] - Kondensatzulauf - Anschluss Sicherheitsbehälter (Schlauch)	(-½" (13 mm / 1) 5 in)		
[D] - Kondensatablauf - Anschluss Emulsionspumpe (Schlauch)	G½" (13 r	mm / 0.5 in)	

4.3.1 Klemmenbelegung

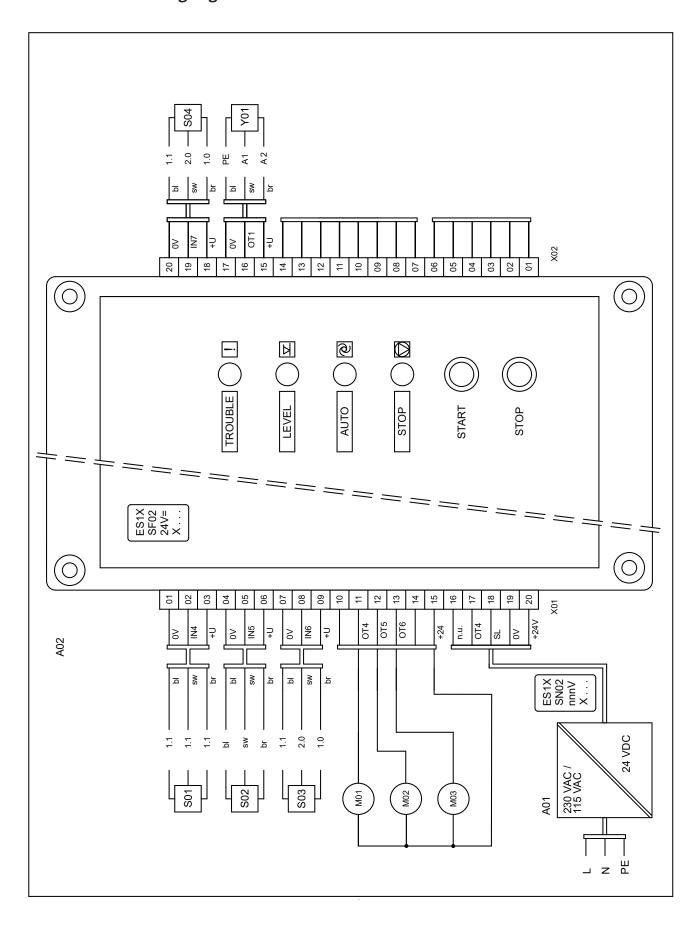

Klemme	Bezeichnung/Erklärung				
X01/01					
X01/02	S01 Sensor Filtersack Stop				
X01/03					
X01/04					
X01/05	S02 Sensor Vorratsbehälter Reaktionstrennmittel leer				
X01/06					
X01/07					
X01/08	S03 Sensor Filtersack Auto (LEVEL Meldung)				
X01/09					
X01/10	Frei				
X01/11	M01 Motor Emulsionspumpe (Minuspol)				
X01/12	M02 Motor Dosierwerk (Minuspol)				
X01/13	M03 Motor Rührwerk (Minuspol)				
X01 / 14	Frei				
X01 / 15	M01, M02, M03 (Pluspol) +24 VDC				
X01/16					
X01 / 17					
X01 / 18	A01 Stromversorgung / Netzteil				
X01/19					
X01/20					
X02 / 01					
X02 / 02					
X02 / 03	Futovo Cienal Fin. and Asserbago consorders have				
X02 / 04	Externe Signal Ein- und Ausgänge, anwenderabhängig				
X02 / 05					
X02 / 06					
X02 / 07	Frei				
X02 / 08	Frei				
X02 / 09	Frei				
X02 / 10	Frei				
X02 / 11	Frei				
X02 / 12	Frei				
X02 / 13	Frei				
X02 / 14	Frei				
X02 / 15					
X02 / 16	Y01 Magnetspule Ölventil				
X02 / 17					
X02 / 18					
X02 / 19	S04 START-Sensor				
X02 / 20					

4.3.2 Interne Verdrahtung

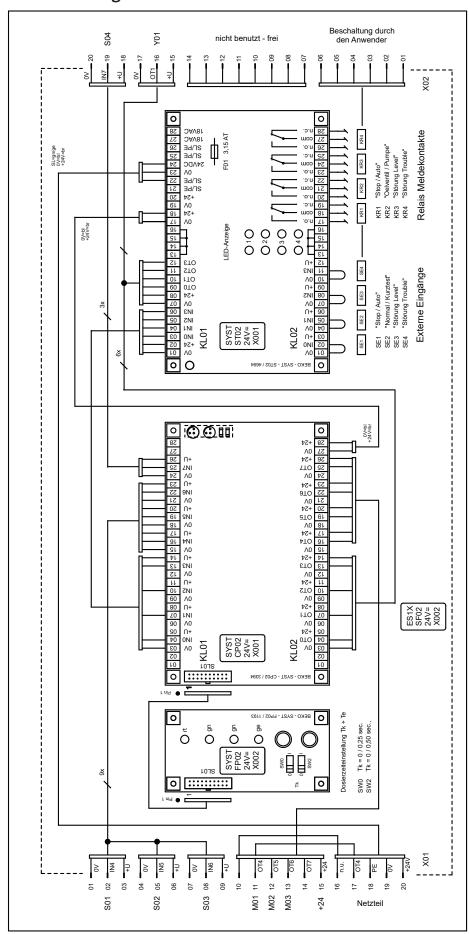

5. Transport und Lagerung

Zulässige Lager und Transportbedingungen siehe "4.2 Lagerungs- und Transportparameter" auf Seite 27.

5.1 Warnhinweise

WARNUNG	Unzureichende Qualifikation!
	Durch unzureichende Qualifikation des Personals kann es bei Arbeiten am Produkt und dem Zubehör zu Unfällen, Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.
	Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten am Produkt und dem Zubehör sind nur durch Fachpersonal - Transport und Lagerung durchzuführen und zu dokumentieren.
VORSICHT	Unsachgemäßer Transport oder Lagerung!
	Durch unsachgemäßen Transport oder Lagerung kann es zu Personenschäden oder Sachschäden kommen.
	 Bei allen Arbeiten mit Verpackungsmaterial die persönliche Schutzausrüstung verwenden. Das Produkt darf nur durch Fachpersonal - Transport und Lagerung transportiert oder gelagert werden. Die Verpackung, das Produkt und das Zubehör umsichtig handhaben. Alle Teile mit geeignetem Material stoßfest verpacken. Die Verpackung entsprechend der Kennzeichnung transportieren und handhaben (Anschlagpunkte für Hebezeug beachten, Schwerpunkt und Ausrichtung wie z. B. senkrecht halten, nicht werfen, usw.). Nur sachgemäße, einwandfreie Transportmittel und Hebezeuge verwenden. Die zulässigen Transport- und Lagerparameter einhalten. Das Produkt und das Zubehör nur außerhalb von Wirkungsbereichen direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen lagern.

HINWEIS	Umgang mit Verpackungsmaterial!
	Durch die unsachgemäße Entsorgung von Verpackungsmaterialien sind Umweltschäden möglich.
	 Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Das Verpackungsmaterial in Übereinstimmung mit den regionalen Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften des Verwendungslandes entsorgen.

5.2 Transport

HINWEIS Hinweise zum Transport! Folgende Bedingungen zum Transport des Produktes und des Zubehörs müssen eingehalten werden: Original verpackt transportieren. Aufrecht stehend transportieren. Auf einer Palette befestigt transportieren. Gegen Stürzen und Verrutschen gesichert transportieren. Anheben nur an der Palette erlaubt.

5.3 Lagerung

HINWEIS	Hinweise zur Lagerung!
	 Folgende Bedingungen zur Lagerung des Produktes und des Zubehörs müssen eingehalten werden: Original verpackt in einem verschlossenen, trockenen sowie frostfreien Raum lagern. Die Umgebungsbedingungen, Transport- und Lagerparameter dürfen hierbei die Angaben im Kapitel Technische Daten nicht unter- oder überschreiten. Vor äußeren Witterungseinwirkungen geschützt lagern. Am Lagerort gegen Umfallen gesichert und vor Stürzen und Erschütterungen geschützt.

6. Montage

6.1 Warnhinweise

GEFAHR	Verwendung von falschen Ersatzteilen, Zubehör oder Materialien!
	Durch die Verwendung von falschen Ersatzteilen, Zubehör oder Materialien sowie Hilfs- und Betriebsstoffen, besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen. Es können Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden auftreten.
	 Bei allen Installations- und Wartungsarbeiten nur vom Hersteller genannte, unbeschädigte Originalteile, Hilfs- und Betriebsstoffe verwenden. Nur für den jeweiligen Anwendungszweck zugelassene Armaturen und Verbindungselemente sowie geeignetes Werkzeug in einwandfreiem Zustand verwenden. Nur Rohrleitungen verwenden, die frei von Schmutz, Beschädigung und Korrosion sind.

GEFAHR	Druckbeaufschlagtes System!
	Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichendem Druckgas oder durch berstende Anlagenteile besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen.
	 Alle Arbeiten nur im drucklosen Zustand des Systems durchführen und das System gegen unbeabsichtigtes Druckbeaufschlagen sichern. Bei allen Montage-, Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten. Vor der Druckbeaufschlagung sämtliche Rohrverbindungen überprüfen und bei Bedarf nachziehen. Das System langsam mit Druck beaufschlagen. Druckschläge und hohe Differenzdrücke vermeiden. Alle Rohrleitungen spannungsfrei montieren. Zu- und Ablaufleitungen fest verrohren.

WARNUNG	Unzureichende Qualifikation!
	Durch unzureichende Qualifikation des Personals kann es bei Arbeiten am Produkt und dem Zubehör zu Unfällen, Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.
	Alle Arbeiten am Produkt und dem Zubehör dürfen nur durch Fachpersonal - Druckgastechnik durchgeführt werden.

VORSICHT	Unsachgemäße Montage!
	Durch unsachgemäße Montage des Produkts und des Zubehörs kann es zu Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.
	Schläuche befestigen und fixieren, damit diese keine schlagenden Bewegungen ausführen können.


HINWEIS	Vibrationen nebenstehender Geräte oder Maschinen!
	Durch Vibrationen nebenstehender Geräte oder Maschinen kann zu einer Verdichtung des Reaktionstrennmittels in dem Vorratsbehälter führen, was zu einer fehlerhaften Dossierung des Reaktionstrennmittels führen kann. Je nach Grad der Verdichtung kann die Dossierung komplett ausfallen.
	 Den Aufstellungsort der Emulsionsspaltanlage so wählen, dass keine Vibrationen von anderen Geräten oder Maschinen auf die Emulsionsspaltanlage übertragen werden. Die Emulsionsspaltanlage nicht auf schwingenden Untergrund aufstellen.

6.2 Montagearbeiten

Zur Durchführung der Montagearbeiten müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt und die vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.

Voraussetzungen				
Werkzeug	Material	Schutzausrüstung		
 Rollgabelschlüssel Schraubendreher - Kreuzschlitz PH2 	Dichtwerkstoffe wie z. B. PTFE- Band (EN 837-2)	Ständig zu tragen:		

Vorbereitende Tätigkeiten		
1.	Aufstellungsort befindet sich im frostsicheren Innenbereich.	
2.	Versiegelte Aufstellfläche oder Auffangwanne sind vorhanden. Im Schadenfall darf kein unbehandeltes Kondensat oder Öl in die Kanalisation oder das Erdreich gelangen.	
3.	Aufstellfläche ist eben (Gefälle \leq 1°) und glatt.	
4.	Kundenseitige Kondensatzulaufleitung ist drucklos und gegen unbeabsichtigte Druckbeaufschlagung gesichert.	
5.	Der Querschnitt der Kondensatsammelleitung ist größer G1" (\emptyset = 25 mm).	
6.	Die Kondensatsammelleitung ist mit leichtem Gefälle (≥ 3°) zum Aufstellungsort des Vorabscheidebehälters und mindestens 300 mm (1 ft) höher als der Kondensatzulauf an der Druckentlastungkammer verlegt.	
7.	Emulsionsspaltanlage und Vorabscheidebehälter sind unbeschädigt und leer.	

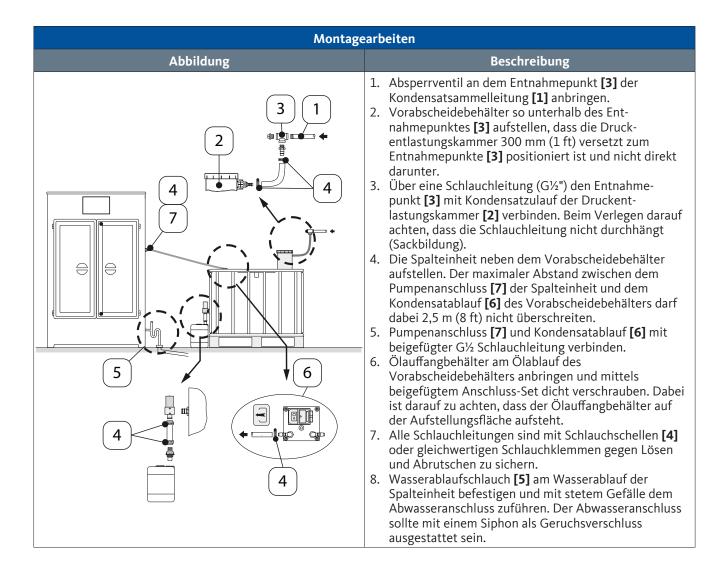

7. Elektrische Installation

7.1 Warnhinweise

Verwendung von falschen Ersatzteilen, Zubehör oder Materialien! Durch die Verwendung von falschen Ersatzteilen, Zubehör oder Materialien sowie Hilfs- und Betriebsstoffen, besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen. Es können Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden auftreten. Bei allen Installations- und Wartungsarbeiten nur vom Hersteller genannte, unbeschädigte Originalteile, Hilfs- und Betriebsstoffe verwenden. Nur für den jeweiligen Anwendungszweck zugelassene Materialien sowie geeignetes Werkzeug in einwandfreiem Zustand verwenden.

Durch Kontakt mit unter elektrischer Spannung stehenden Bauteilen besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerster Verletzungen sowie Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden. Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur an spannungsfrei geschaltetem Produkt und Zubehör durchführen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. Bei allen Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten. Bei der Installation alle geltenden Vorschriften (z.B. VDE 0100 / IEC 60634 / ATEX) einhalten. Schutzleiter (Erdung) vorschriftsmäßig anschließen.

WARNUNG	Unzureichende Qualifikation!	
	Durch unzureichende Qualifikation des Personals kann es bei Arbeiten am Produkt und dem Zubehör zu Unfällen, Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.	
	Alle Arbeiten am Produkt und dem Zubehör dürfen nur durch Fachpersonal - Elektrotechnik durchgeführt werden.	
VORSICHT	VORSICHT Unsachgemäße elektrische Installation!	
	Durch unsachgemäße elektrische Installation des Produkts und des Zubehörs kann es zu Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.	

Stolpergefahr durch entsprechende Kabelführung vermeiden.

Mechanische Belastung der Kabel durch entsprechende Kabelführung vermeiden.


Alle Steckverbindungen auf korrekten Sitz prüfen.

7.2 Anschluss der Komponenten

Zur Durchführung der elektrischen Installationsarbeiten müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt und die vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.

Voraussetzungen			
Werkzeug	Material	Schutzausrüstung	
 Innensechskantschlüssel Gr. 5 Seitenschneider 	Befestigungsmaterial für KabelKabelbinder	Ständig zu tragen:	
• Schraubendreher - Kreuzschlitz PH2			

	Vorbereitende Tätigkeiten
1.	Eine Schutzkontaktsteckdose ist gut zugänglich am Aufstellungsort der Spalteinheit installiert.
2.	Absicherung der Schutzkontaktsteckdose ist für die Leistungsaufnahme ausreichend dimensioniert.
3.	Montage der Spalteinheit und des Vorabscheidebehälters sind abgeschlossen.

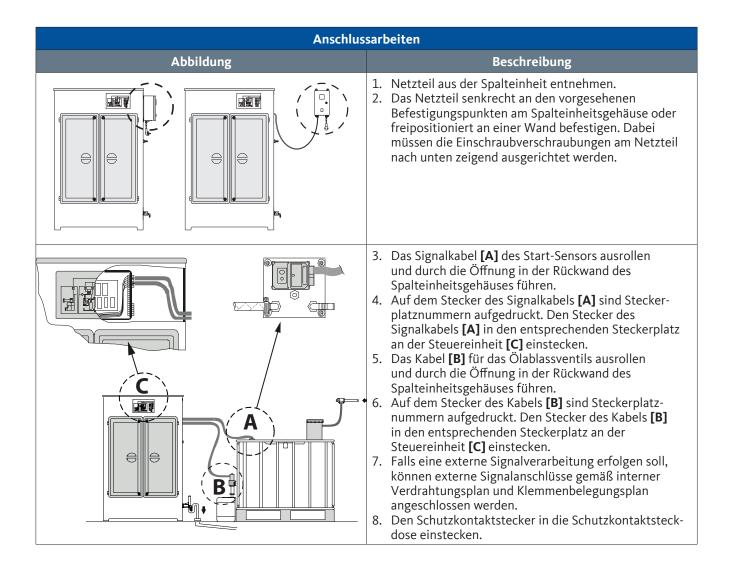

8. Inbetriebnahme

8.1 Warnhinweise

Durch Betrieb des Produkts und des Zubehörs außerhalb der zulässigen Grenzwerte und Betriebsparameter, unerlaubte Eingriffe und Modifikationen, besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen. • Für den sicheren Betrieb des Produkts und des Zubehörs, die auf dem Typenschild und in der Anleitung angegebenen Grenzwerte, Betriebsparameter und Wartungsintervalle sowie Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen einhalten. • Prüfen, ob durch die Verwendung von Zubehör die Betriebsparameter verändert beziehungsweise eingeschränkt werden.

Druckbeaufschlagtes System! Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichendem Druckgas oder durch berstende Anlagenteile besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen. Alle Arbeiten nur im drucklosen Zustand des Systems durchführen und das System gegen unbeabsichtigte Druckbeaufschlagung sichern. Bei allen Montage-, Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten. Vor der Druckbeaufschlagung sämtliche Rohrverbindungen überprüfen und bei Bedarf nachziehen. Das System langsam mit Druck beaufschlagen. Druckschläge und hohe Differenzdrücke vermeiden. Alle Rohrleitungen spannungsfrei montieren. Auftretende Schwingungen im Rohrleitungsnetz durch den Einsatz von Schwingungsdämpfern vermeiden.

GEFAHR	Elektrische Spannung!	
4	Durch Kontakt mit unter elektrischer Spannung stehenden Bauteilen besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerster Verletzungen sowie Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden.	
	 Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur an spannungsfrei geschaltetem Produkt und Zubehör durchführen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. Bei allen Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten. Das Produkt und das Zubehör nur mit vollständiger, geschlossener Abdeckung oder Gehäuse betreiben. 	


WARNUNG	Unzureichende Qualifikation!	
Durch unzureichende Qualifikation des Personals kann es bei Arbeiten am Produ Zubehör zu Unfällen, Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im I kommen.		
	• Alle Arbeiten am Produkt und dem Zubehör dürfen nur durch Fachpersonal - Druckgastechnik und Fachpersonal - Elektrotechnik durchgeführt werden.	

8.2 Inbetriebnahmearbeiten

Zur Durchführung der Inbetriebnahmearbeiten müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt und die vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.

Voraussetzungen		
Werkzeug	Material	Schutzausrüstung
• Doppelbartschlüssel	 Reaktionstrennmittel Sauberes Leitungswasser 	Ständig zu tragen: Handlungsabhängig:

Vorbereitende Tätigkeiten		
1.	Montagearbeiten sind abgeschlossen.	
2. Elektrische Installationsarbeiten sind abgeschlossen.		

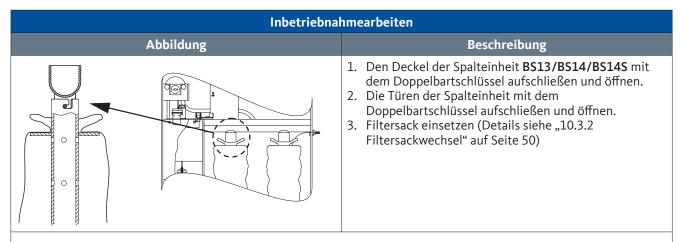


VORSICHT


Staubentwicklung durch Befüllungsvorgang!



Durch unsachgemäßes Befüllen des Vorratsbehälters kann es zu einer erhöhten Staubkonzentration in der Umgebungsluft kommen, was zu Personenschäden führen kann.

- Vor den Arbeiten mit Reaktionstrennmittel die persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Reaktionstrennmittel vorsichtig in den Vorratsbehälter einfüllen.
- Während und nach dem Befüllen den Raum gründliche Lüften.

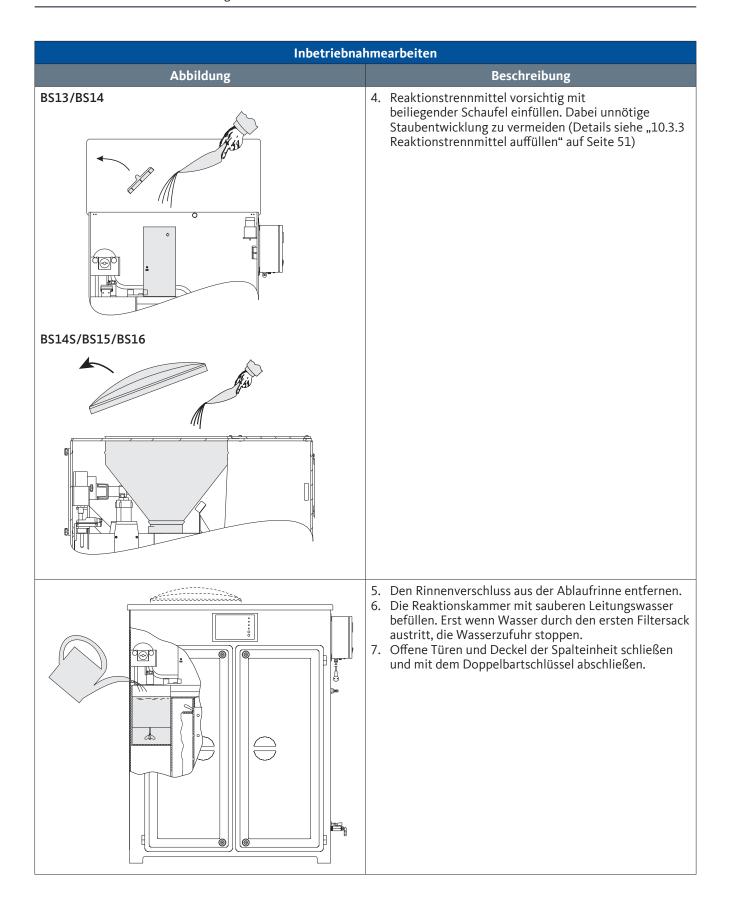

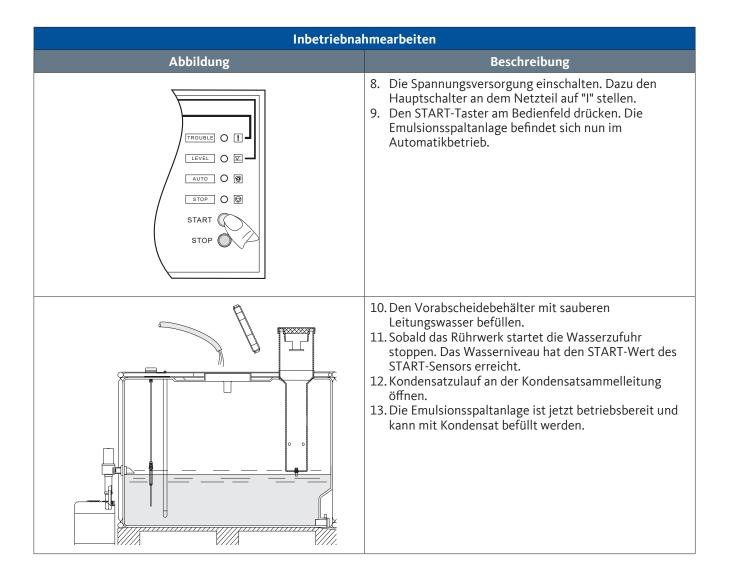

9. Betrieb

9.1 Warnhinweise


GEFAHR	Betrieb außerhalb der zulässigen Grenzwerte!	
	Durch Betrieb des Produkts und des Zubehörs außerhalb der zulässigen Grenzwerte und Betriebsparameter, unerlaubte Eingriffe und Modifikationen, besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen.	
	 Für den sicheren Betrieb des Produkts und des Zubehörs, die auf dem Typenschild und in der Anleitung angegebenen Grenzwerte, Betriebsparameter und Wartungsintervalle sowie Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen einhalten. Prüfen, ob durch die Verwendung von Zubehör die Betriebsparameter verändert beziehungsweise eingeschränkt werden. 	
GEFAHR	Elektrische Spannung!	
4	Durch Kontakt mit unter elektrischer Spannung stehenden Bauteilen besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerster Verletzungen sowie Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden.	
	Das Produkt und das Zubehör nur mit vollständiger, geschlossener Abdeckung oder Gehäuse betreiben.	
Hinweis	Hinweis Bedienpersonal!	
	Durch unzureichende Kenntnisse des Produkts und des Zubehörs kann es durch fehlerhafte Bedienung zu Sach- und Umweltschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.	
	Das Produkt und das Zubehör dürfen nur durch qualifiziertes Bedienpersonal betrieben und bedient werden.	

9.2 Betriebszustände

Zur Durchführung der Inbetriebnahmearbeiten müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt und die vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.

Voraussetzungen		
Werkzeug	Material	Schutzausrüstung
• Kein	Reaktionstrennmittel	Ständig zu tragen:

Vorbereitende Tätigkeiten	
1.	Montagearbeiten sind abgeschlossen.
2.	Elektrische Installationsarbeiten sind abgeschlossen.
3.	Inbetriebnahmearbeiten sind abgeschlossen.

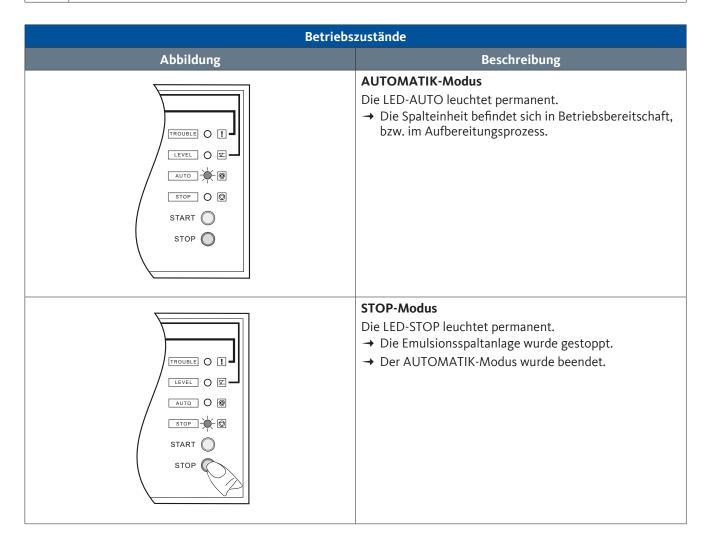

Betriebszustände		
Abbildung	Beschreibung	
TROUBLE O I LEVEL AUTO STOP STOP STOP	 Warnmeldung - Füllstand Die LED-AUTO und die LED-LEVEL leuchten permanent → Die Emulsionsspaltanlage bleibt im Betrieb. → Prüfen ob der erste Filtersack voll ist und diesen gegebenenfalls wechseln (Details siehe "10.3.2 Filtersackwechsel" auf Seite 50). → Den Füllstand im Vorabscheidebehälter überprüfen, da der START-Sensor länger als 1800 Sekunden bedeckt ist. → Nach der Beseitigung der Störung erlischt die Meldung selbsttätig. 	
TROUBLE (((iii)) I LEVEL () V AUTO () ((iii))	Störmeldung - Füllstand Die LED-STOP leuchtet permanent und gleichzeitig blinkt die LED-TROUBLE. → Die Emulsionsspaltanlage wird gestoppt und bleibt außer Betrieb. → Prüfen ob der erste und zweite Filtersack voll sind und diese gegebenenfalls wechseln (Details siehe "10.3.2 Filtersackwechsel" auf Seite 50). → Den Füllstand des Reaktionstrennmittelvorratsbehälters prüfen und gegebenenfalls auffüllen (Details siehe "10.3.3 Reaktionstrennmittel auffüllen" auf Seite 51). → Nach der Beseitigung der Störung, die STOP-Taste zur Quittierung der Meldung drücken. → Nach der Quittierung der Meldung kann der AUTOMATIK-Modus wieder gestartet werden.	

10. Instandhaltung und Wartung

10.1 Warnhinweise

Druckbeaufschlagtes System!



GEFAHR

Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichendem Druckgas oder durch berstende Anlagenteile besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen.

- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten nur im drucklosen Zustand des Systems durchführen und System gegen unbeabsichtigtes Druckbeaufschlagen sichern.
- Bei allen Montage-, Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten.
- Vor der Druckbeaufschlagung sämtliche Rohrverbindungen überprüfen und bei Bedarf nachziehen.
- Das System langsam mit Druck beaufschlagen.
- Druckschläge und hohe Differenzdrücke vermeiden.
- Alle Rohrleitungen spannungsfrei montieren.
- Auftretende Schwingungen im Rohrleitungsnetz durch den Einsatz von Schwingungsdämpfern vermeiden.
- Zu- und Ablaufleitungen fest verrohren.

GEFAHR

Elektrische Spannung!



Durch Kontakt mit unter elektrischer Spannung stehenden Bauteilen besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerster Verletzungen sowie Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden.

- Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur an spannungsfrei geschaltetem Produkt und Zubehör durchführen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
- Bei allen Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten.
- Das Produkt und das Zubehör nur mit vollständiger, geschlossener Abdeckung oder Gehäuse betreiben.

GEFAHR

Verwendung von falschen Ersatzteilen, Zubehör oder Materialien!



Durch die Verwendung von falschen Ersatzteilen, Zubehör oder Materialien sowie Hilfs- und Betriebsstoffen, besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen. Es können Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden auftreten.

- Bei allen Installations- und Wartungsarbeiten nur vom Hersteller genannte, unbeschädigte Originalteile, Hilfs- und Betriebsstoffe verwenden.
- Nur für den jeweiligen Anwendungszweck zugelassene Armaturen und Verbindungselemente sowie geeignetes Werkzeug in einwandfreiem Zustand verwenden.
- Nur gereinigte Rohrleitungen verwenden, die frei von Schmutz und Korrosion sind.

WARNUNG

Unzureichende Qualifikation!



Durch unzureichende Qualifikation des Personals kann es bei Arbeiten am Produkt und dem Zubehör zu Unfällen, Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.

 Alle Arbeiten am Produkt und dem Zubehör dürfen nur durch Fachpersonal - Druckgastechnik und Fachpersonal - Elektrotechnik durchgeführt werden.

10.2 Instandhaltungs- und Wartungsplan

Wartung	Intervall
Trübungskontrolle des Abwassers	Wöchentlich
Füllstandskontrolle - Vorratsbehälter des Dosierwerks	Täglich
Füllstandskontrolle - Filtersäcke	Täglich
Füllstandskontrolle - Ölauffangbehälter	Täglich
Grundreinigung	Mindestens halbjährlich, abhängig von der Verschmutzung
Reinigung aller Bauteile mit Makroflocken-Kontakt	Wöchentlich
Wartung der elektrischen Antriebe	Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber Wartungsinformation - elektrische Antriebe
Wartung der Emulsionspumpe	Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber Wartungsinformation - Emulsionspumpe
Sichtprüfung	Wöchentlich
Dichtheitsprüfung	Empfehlung: Am Ende aller Montage- sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Produkt

10.3 Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten


Zur Durchführung der Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt und die vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.

Voraussetzungen		
Werkzeug	Material	Schutzausrüstung
Gefäß für Trübungskontrolle	ReaktionstrennmittelFiltersack	Ständig zu tragen:
• Schraubendreher - Kreuzschlitz PH2		Handlungsabhängig:
• Schraubendreher Schlitz SL10		
Doppelbartschlüssel		

10.3.1 Trübungskontrolle des Abwassers

Abbildung	Beschreibung
	 Eine Abwasserprobe aus dem Probeentnahmehahn in das mitgelieferte Gefäß füllen. Diese Probe visuell mit der mitgelieferten Referenztrübung vergleichen. Probe klarer als Referenztrübung: → Die Emulsionsspaltanlage arbeitet einwandfrei. Probe gleich oder stärker getrübt als Referenztrübung → Die Emulsionsspaltanlage umgehend stilllegen und
✓ X	den BEKO TECHNOLOGIES Service kontaktieren.

10.3.2 Filtersackwechsel

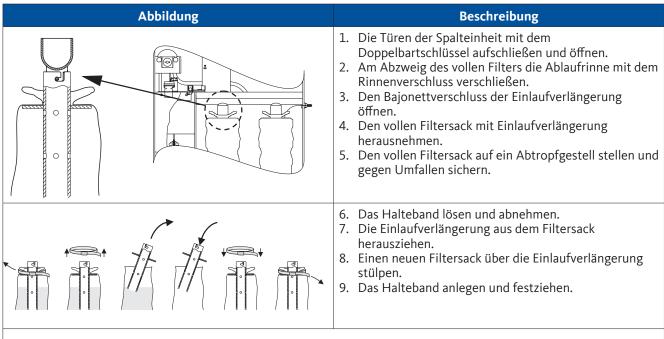


HINWEIS

Korrekter Sitz des Haltebands!



Der Filtersack kann sich lösen und Filterkuchen kann austreten, wenn das Halteband nicht korrekt angelegt und stramm festgezogen wurde.

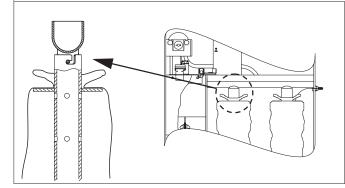

- 10. Den O-Ring auf dem Ablaufstutzen auf Beschädigung prüfen und gegebenenfalls wechseln.
- 11. Den neuen Filtersack in die Spalteinheit heben und die Einlaufverlängerung über den Ablaufstutzen schieben.
- 12. Den Bajonettverschluss der Einlaufverlängerung schließen.
- 13. Den Rinnenverschluss entfernen.
- 14. Den vollen Filtersack vorschriftsmäßig entsorgen (siehe "14.2 Entsorgung von Betriebsstoffen" auf Seite 64).
- 15. Die Türen der Spalteinheit schließen und mit dem Doppelbartschlüssel abschließen.

10.3.3 Reaktionstrennmittel auffüllen

Abbildung	Beschreibung
	 Den Deckel der Spalteinheit BS13/BS14/BS14S mit dem Doppelbartschlüssel aufschließen und öffnen. Den Deckel des Vorratsbehälters abnehmen.

VORSICHT


Staubentwicklung durch Befüllungsvorgang!




Durch unsachgemäßes Befüllen des Vorratsbehälters kann es zu einer erhöhten Staubkonzentration in der Umgebungsluft kommen, was zu Personenschäden führen kann.

- Vor den Arbeiten mit Reaktionstrennmittel die persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Reaktionstrennmittel vorsichtig in den Vorratsbehälter einfüllen.
- Während und nach dem Befüllen den Raum gründliche Lüften.

BS13/BS14

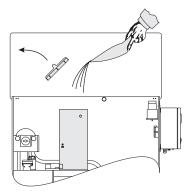


BS14S/BS15/BS16

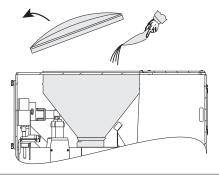


- 3. Das Reaktionstrennmittel vorsichtig mit der beiliegenden Schaufel einfüllen.
- 4. Den Deckel wieder auf den Vorratsbehälter setzen und den korrekten Sitz überprüfen.
- 5. Den Deckel der Spalteinheit **BS13/BS14/BS14S** schließen und mit dem Doppelbartschlüssel abschließen.


10.3.4 Ölauffangbehälter kontrollieren und wechseln

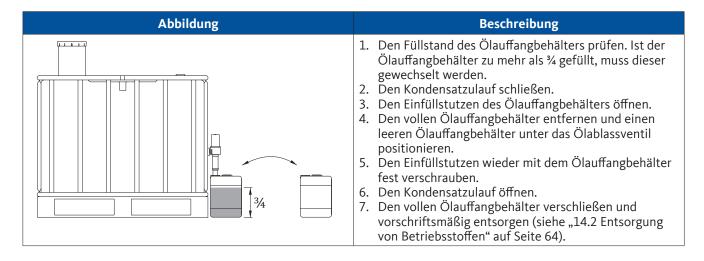

10.3.5 Feinsicherung des Netzteils wechseln

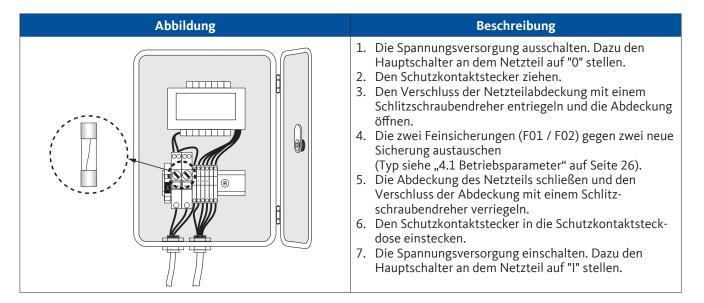

10.3.6 Feinsicherung der Steuereinheit wechseln

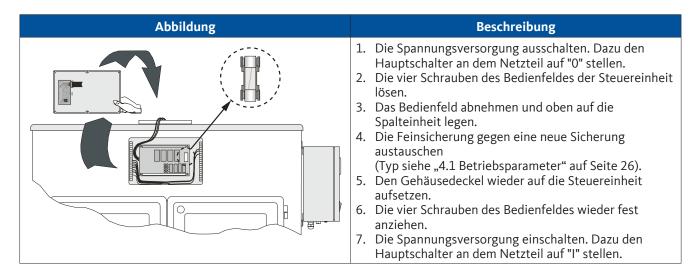

10.3.7 Wartungsarbeiten

HINWEIS	Durchführung von Wartungsarbeiten!
	Die nachfolgenden Wartungsarbeiten dürfen nur durch BEKO TECHNOLOGIES Service-Personal oder durch BEKO TECHNOLOGIES qualifiziertes Servicepersonal durchgeführt werden.

Wartung	Intervall
Wartung der elektrischen Antriebe	Gemäß den Angaben auf der Kennzeichnung Wartungsinformation - elektrische Antriebe
Wartung der Emulsionspumpe	Gemäß den Angaben auf der Kennzeichnung Wartungsinformation - Emulsionspumpe

10.3.8 Reinigung

Zur Durchführung der Reinigungsarbeiten müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt und die vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.

Voraussetzungen		
Werkzeug	Material	Schutzausrüstung
Doppelbartschlüssel	Mildes ReinigungsmittelBaumwoll- oder Einwegtuch	Ständig zu tragen:
Reinigungsbürste		

	Vorbereitende Tätigkeiten
1.	Die Kondensatzufuhr schließen und gegen wiederöffnen sichern.
2.	Die Emulsionsspaltanlage stoppen.
3.	Die Spannungsversorgung ausschalten. Dazu den Hauptschalter an dem Netzteil auf "0" stellen.

VORSICHT	Unsachgemäße Reinigung und Verwendung von falschen Reinigungsmedien!
	Durch unsachgemäße Reinigung und die Verwendung von falschen Reinigungsmedien besteht die Gefahr von leichten Verletzungen sowie Gesundheits- und Sachschäden.
	 Keine abrasiven und aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden, die die äußere Beschichtung (z. B. Kennzeichnungen, Typenschild, Korrosionsschutz usw.) beschädigen können. Keine spitzen oder harten Gegenstände zur Reinigung verwenden. Für die äußere Reinigung antistatisches, nebelfeuchtes Tuch verwenden. Unleserlich gewordene Produktkennzeichnungen (Piktogramme, Kennzeichnungen) umgehend ersetzen.
HINWEIS	Lokale Hygienevorschriften!

HINWEIS	Lokale Hygienevorschriften!
	Zusätzlich zu den genannten Reinigungshinweisen sind gegebenenfalls lokale Hygienevorschriften zu beachten.

10.3.8.1 Wöchentliche Reinigung

Komponenten	Beschreibung
Elektrische Komponenten	 Mildes Reinigungsmittel auf ein Baumwoll- oder Einwegtuch aufsprühen, bis dieses nebelfeucht (nicht nass) ist. Die Flächen mit dem nebelfeuchten Tuch abreiben. Anschließend mit einem trocken Tuch abtrocknen.
Reaktionskammer, Rührwerk, Ablaufrinne und Sensor	 Die Reaktionskammer entleeren. Die Filtersäcke entnehmen. Alle Bauteile mit Leitungswasser abspülen. Hartnäckige Rückstände mit der beiliegenden Bürste vorsichtig entfernen. Die Filtersäcke wieder einsetzen. Die Reaktionskammer mit Leitungswasser befüllen, bis Leitungswasser in die Ablaufrinne fließt.

Abschließende Tätigkeiten		
1.	Die Spannungsversorgung einschalten. Dazu den Hauptschalter an dem Netzteil auf "I" stellen.	
2.	Die Emulsionsspaltanlage starten.	
3.	Die Kondensatzufuhr öffnen.	

10.3.8.2 Grundreinigung

Baugruppe/-teil	Beschreibung
Elektrische Komponenten	 Mildes Reinigungsmittel auf ein Baumwoll- oder Einwegtuch aufsprühen, bis dieses nebelfeucht (nicht nass) ist. Die Flächen mit dem nebelfeuchten Tuch abreiben. Anschließend mit einem trocken Tuch abtrocknen.
Reaktionskammer, Rührwerk, Ablaufrinne, Sensor und Klarwasserwanne	 Die Reaktionskammer entleeren. Die Filtersäcke entnehmen. Alle Bauteile mit Leitungswasser abspülen. Hartnäckige Rückstände mit der beiliegenden Bürste vorsichtig entfernen. Die Filtersäcke wieder einsetzen.
Vorabscheidebehälter	 Den Vorabscheidebehälter entleeren. Die START-Sensorbaugruppe entnehmen. Die Druckentlastungskammer entnehmen. Alle Bauteile mit Leitungswasser abspülen. Hartnäckige Rückstände mit der beiliegenden Bürste vorsichtig entfernen. Die Druckentlastungskammer wieder einsetzen. Die START-Sensorbaugruppe wieder einsetzen.

Abschließende Tätigkeiten		
	1.	Wiederinbetriebnahme gemäß den Vorgaben in Kapitel "8.2 Inbetriebnahmearbeiten" auf Seite 42 durchführen.
	2.	Die Kondensatzufuhr öffnen.

10.3.9 Sichtprüfung

Bei der Sichtprüfung der Emulsionsspaltanlage müssen alle Komponenten auf mechanische Beschädigung und Korrosion überprüft werden. Beschädigte Komponenten müssen umgehend ausgetauscht werden.

10.3.10 Dichtheitsprüfung

Die Dichtheitsprüfung der Emulsionsspaltanlage kann nur während des Betriebs erfolgen.

Alle Schlauchverbindungen und Anschlüsse müssen visuell auf Leckagen geprüft werden. Die folgende Tabelle beinhaltet mögliche Leckagequellen und Maßnahmen zur Behebung.

Leckagequelle	Мавлаһте
Schlauch undicht	Den Schlauch wechseln.
Schlauchverbindung undicht	 Die Schlauchklemme nachziehen. Den verhärteten Schlauch und die dazugehörige Schlauchklemmen austauschen.
Verschraubung undicht	Die Verschraubung nachziehen.Die Verschraubung neu eindichten.
Absperrventil undicht	Das Absperrventil wechseln.

11. Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Ersatzteile

11.1 Bestellinformationen

Für eine Anfrage oder Bestellung benötigt der **BEKO** TECHNOLOGIES Service folgende Angaben:

- BEKO TECHNOLOGIES Code (siehe Typenschild)
- Anlagenseriennummer (siehe Typenschild)
- · Materialnummer und Benennung des Zubehörs oder Ersatzteils
- Gewünschte Anzahl des zu lieferenden Zubehöres oder der Ersatzteile

Die Kontaktdaten des zuständigen **BEKO** TECHNOLOGIES Services sind im Kapitel "1.1 Kontakt" auf Seite 4 aufgeführt.

11.2 Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	Materialnummer
Reaktionstrennmittel FL 02 - 10 kg (22.05 lb)	4020598
Reaktionstrennmittel FL 02 - 25 kg (55.12 lb)	4020596
Reaktionstrennmittel FL 11 - 10 kg (22.05 lb)	4021427
Reaktionstrennmittel FL 11 - 25 kg (55.12 lb)	4021430
Ersatzfilter-Set - 5 Stk.	4012870
Ersatz-Vliesfilter-Set - 5 Stk.	4012869

11.3 Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Materialnummer
Trockengestell für Filtersäcke		2801210
Auffangwanne 607 l (160.35 gal) nach StawaR, passend für Vorabscheidebehälter 600 l		4047648
Auffangwanne 1000 I (264.17 gal) nach StawaR, passend für Vorabscheidebehälter 1000 I		4047649
Sicherheitsbehälter 600 l (158.5 gal), passend für Vorabscheidebehälter 600 l		2002549
Sicherheitsbehälter 1000 l (264.17 gal), passend für Vorabscheidebehälter 1000 l		2002550
Analysekoffer 10 mg/l		4001208
Analysekoffer 20 mg/l		4001212

11.4 Ersatzteile

11.4.1 Ersatzteile - Spalteinheit

	Materialnummer				
Bezeichnung	BS13	BS14	BS14S	BS15	BS16
Netzteil 230VAC, ohne Pumpensteuerungsrelais	2000106	2000106	2000106	2000106	2000106
Netzteil 200VAC, ohne Pumpensteuerungsrelais	4007032	4007032	4007032	4007032	4007032
Netzteil 115VAC, ohne Pumpensteuerungsrelais	4025970	4025970	4025970	4025970	4025970
Netzteil 230VAC, mit Pumpensteuerungsrelais	4027051	4027051	4027051	4027051	4027051
Netzteil 115VAC, mit Pumpensteuerungsrelais	4032266	4032266	4032266	4032266	4032266
Elektronikmodul / Steuereinheit	2000547	2000547	2000547	2000547	2000547
Betriebsstundenzähler	2000011	2000011	2000011	2000011	2000011
Sensor Filterüberwachung	2000392	2000392	2000392	2000392	2000392
Sensor Reaktionstrennmittel	2000391	2000391	4002430	4002430	4002430
Emulsionspumpe	4003356	4003358	4003358	4004681	4004682
Getriebemotor für Emulsionspumpe bis Serien-Nr. 10.046.560	2000386	2000387		4003715	4004382
Getriebemotor für Emulsionspumpe ab Serien-Nr. 10.046.561	4003715	4003716	4003716	4003715	4004382
Dosierwerk, komplett (ohne Füllstandssensor)	4008082	4008082	4002431	4004380	4004380
Getriebemotor für Dosierwerk bis Serien-Nr. 10.400.702	2800476	2800476	4004568	4004568	4004568
Getriebemotor für Dosierwerk ab Serien-Nr. 10.400.703	4008380	4008380	4008380	4008380	4008380
Rührwerk	2000381	2000381	2000381	4004383	4004383
Motor für Rührwerk	2000382	2000382	2000382	4004384	4004384
Rührwerkswelle für Becken 1	2000399	2000399	2000399	4004388	4004388
Rührwerkswelle für Becken 2				4004388	4004388
Türeinheit, komplett	2000568	2000568	2000568	2000568	2000568
Tür, links	4001270	4001270	4001270	4001270	4001270
Tür, rechts	4001271	4001271	4001271	4001271	4001271
Deckel	2002837	2002837	2002837		
Halteband für Filtersack; 2 Stk.	2800495	2800495	2800495	2800495	2800495
Pumpenschlauch-Set bis Serien-Nr. 10.046.560	2000446	2000446	4003590	4003712	4003712
Pumpenschlauch-Set ab Serien-Nr. 10.046.561	4003590	4003590	4003590	4003712	4003712
Kohlebürsten-Set für Dosierwerk, Getriebemotor bis Serien-Nr. 10.400.702	2000389	2000389	2000389	4003713	4014401
Kohlebürsten-Set für Dosierwerk, Getriebemotor ab Serien-Nr. 10.400.703	4014400	4014400	4014400	4003713	4014401

11.4.2 Ersatzteile - Vorabscheidebehälter und Sicherheitsbehälter

Burghton or	Material	nummer
Bezeichnung	600 l	1000 l
Druckentlastungskammer ohne Anschlussadapter	2800887	2800887
Filter-Set für Druckentlastungskammer	2800889	2800889
Anschlussadapter für Druckentlastungskammer	2001046	2001046
Ölablassventil, komplett	2000101	2000101
Anschlusskabel für Ölablassventil	4006840	4006840
Ölauffangbehälter-Set	2000379	2000400
Ölauffangbehälter	2000380	4003931
Konsole, komplett (ohne START-Sensor)	2000599	2000600
START-Sensor (auf Wasser abgestimmt, ohne Kabel)	2000012	2000012
Anschlusskabel für START-Sensor	4005040	4005040
Tauchpumpe mit Schwimmerschalter	2800517	2800517

12. Außerbetriebnahme

Die Emulsionsspaltanlage muss bei längeren Stillständen außer Betrieb genommen werden, wie zum Beispiel bei:

- Reparaturen an der Emulsionsspaltanlage
- Längerer Stillstand des gesamten Druckluftsystems aufgrund von geplanten Arbeiten (z.B. Umbaumaßnahmen, größeren Reparaturen, Stilllegung des gesamten Druckluftsystems).

12.1 Warnhinweise

GEFAHR	Druckbeaufschlagtes System!
	Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichendem Druckgas oder durch berstende Anlagenteile besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen.
	 Alle Arbeiten nur im drucklosen Zustand des Systems durchführen und System gegen unbeabsichtigtes Druckbeaufschlagen sichern. Bei allen Montage-, Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten.
GEFAHR	Elektrische Spannung!
^	Durch Kontakt mit unter elektrischer Spannung stehenden Bauteilen besteht Todesgefahr

GEFAHR	Elektrische Spannung!
4	Durch Kontakt mit unter elektrischer Spannung stehenden Bauteilen besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerster Verletzungen sowie Funktions- und Betriebsstörungen oder Materialschäden.
	 Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur an spannungsfrei geschaltetem Produkt und Zubehör durchführen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. Bei allen Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten.

WARNUNG	Unzureichende Qualifikation!
	Durch unzureichende Qualifikation des Personals kann es bei Arbeiten am Produkt und dem Zubehör zu Unfällen, Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.
	Alle Arbeiten am Produkt und dem Zubehör dürfen nur durch Fachpersonal - Druckgastechnik und Fachpersonal - Elektrotechnik durchgeführt werden.

12.2 Außerbetriebnahmearbeiten

Zur Durchführung der Außerbetriebnahmearbeiten müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt und die vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.

Voraussetzungen		
Werkzeug	Material	Schutzausrüstung
 Rollgabelschlüssel 	Kein	Ständig zu tragen:
3		
Schraubendreher - Kreuzschlitz PH2		
		Handlungsabhängig:
Seitenschneider		

Vorbereitende Tätigkeiten	
1.	Keine.

	Außerbetriebnahmearbeiten
1.	Die Kondensatzufuhr schließen und gegen Wiederöffnen sichern.
2.	Die Emulsionsspaltanlage stoppen.
3.	Die Spannungsversorgung ausschalten. Dazu den Hauptschalter an dem Netzteil auf "0" stellen.
4.	Den Schutzkontaktstecker ziehen.
5.	Den Vorabscheidebehälter entleeren.
6.	Den START-Sensor entnehmen und reinigen.
7.	Die Druckentlastungskammer demontieren und reinigen.
8.	Den Vorabscheidebehälter reinigen.
9.	Die Druckentlastungskammer und den START-Sensor einbauen.
10.	Den Ölauffangbehälter gegen leeren Behälter austauschen und vorschriftsmäßig entsorgen.
11.	Den Verbindungsschlauch zwischen Spalteinheit und Vorabscheidebehälter entleeren und mit Leitungswasser ausspülen.
12.	Die Reaktionskammer entleeren.
13.	Den Vorratsbehälter des Dosierwerks entleeren und das Reaktionstrennmittel vorschriftsmäßig entsorgen oder einlagern.
14.	Die Filtersäcke entnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.
15.	Die Reaktionskammer, das Rührwerk, die Ablaufrinne, den Sensor und die Klarwasserwanne mit Leitungswasser reinigen.
16.	Neue Filtersäcke einsetzen.
17.	Alle Öffnungen der Emulsionsspaltanlage verschließen.

13. Demontage

13.1 Warnhinweise

GEFAHR	Druckbeaufschlagtes System!	
	Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichendem Druckgas oder durch berstende Anlagenteile besteht Todesgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen.	
	Alle Arbeiten nur im drucklosen Zustand des Systems durchführen und System gegen unbeabsichtigtes Druckbeaufschlagen sichern.	
	Bei allen Montage-, Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten.	

GEFAHR	Elektrische Spannung!
Durch Kontakt mit unter elektrischer Spannung stehenden Bauteilen besteht oder die Gefahr schwerster Verletzungen sowie Funktions- und Betriebsstöre Materialschäden.	
	 Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur an spannungsfrei geschaltetem Produkt und Zubehör durchführen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. Bei allen Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Sicherheitsbereich um den Arbeitsbereich einrichten.


WARNUNG	Unzureichende Qualifikation!
	Durch unzureichende Qualifikation des Personals kann es bei Arbeiten am Produkt und dem Zubehör zu Unfällen, Personen- und Sachschäden sowie Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.
	Alle Arbeiten am Produkt und dem Zubehör dürfen nur durch Fachpersonal - Druckgastechnik und Fachpersonal - Elektrotechnik durchgeführt werden.

13.2 Demontagearbeiten

Zur Durchführung der Montagearbeiten müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt und die vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.

Voraussetzungen				
Werkzeug	Material	Schutzausrüstung		
 Rollgabelschlüssel 	Kein	Ständig zu tragen:		
Schraubendreher - Kreuzschlitz PH2				
• Innensechskantschlüssel Gr. 5				
Seitenschneider				

Die Kondensatzufuhr schließen und gegen wiederöffnen sichern. Die Emulsionsspaltanlage außer Betrieb nehmen (siehe "12. Außerbetriebnahme" auf Seite 60).

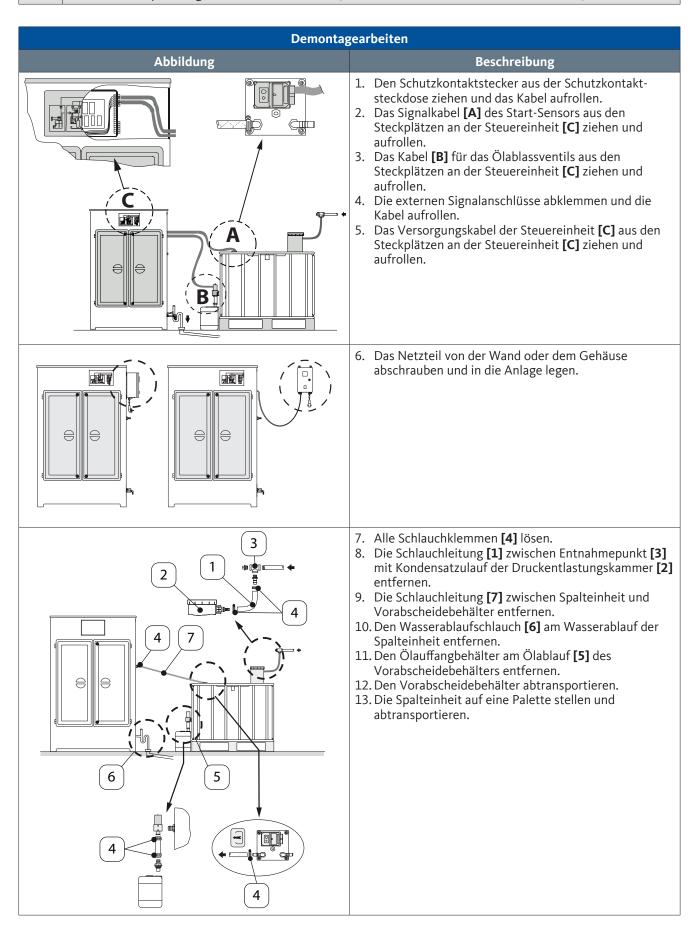

14. Entsorgung

Das Produkt muss am Ende seiner Nutzbarkeit fachgerecht entsorgt werden, z.B. durch einen Fachbetrieb. Materialien wie Glas, Kunststoff und einige chemische Zusammensetzungen sind größtenteils rückgewinnbar, wiederverwertbar und können erneut verwendet werden.

14.1 Warnhinweise

HINWEIS	Unsachgemäße Entsorgung!	
	Durch unsachgemäße Entsorgung von Bauteilen und Komponenten, Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Reinigungsmedien kann es zu Umweltschäden kommen.	
	 Sämtliche Bauteile und Komponenten, Betriebs- und Hilfsstoffe sowie Reinigungsmedien fachgerecht und entsprechend der regional geltenden gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen entsorgen. Im Fall von Unklarheiten hinsichtlich der Entsorgung regionalen Entsorgungsfachbetrieb konsultieren. 	

14.2 Entsorgung von Betriebsstoffen

Betriebsstoff	EU-Abfallschlüssel	
Filterkuchen und gebrauchter Filtersack	19 08 14	
Altöle - mineralisch	13 02 05	
Altöle - synthetisch	13 02 06	
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung - mit Ölen oder anderen gefährlichen Stoffen verunreinig	15 02 02	
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung - mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen	15 02 03	
Verpackungen - Papier und Pappe	15 01 01	
Verpackungen - Kunststoffe	15 01 02	
Reaktionstrennmittel	siehe Sicherheitsdatenblatt des Reaktionstrennmittel	

14.3 Entsorgung von Komponenten

Mechanische, elektrische und elektronische Komponenten dürfen nicht über den Stadtmüll oder den Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt muss am Ende seiner Nutzbarkeit fachgerecht entsorgt werden, z.B. durch einen Fachbetrieb.

15. Fehler- und Störungsbeseitigung / FAQ

Fehlerbild	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Die LED-STOP leuchtet permanent	Filtervolumen erschöpft	 Mit der STOP-TASTE am Bedienfeld die Störmeldung quittieren. Den vollen Filtersack gegen leeren austauschen (Details siehe "10.3.2 Filtersackwechsel" auf Seite 50). Mit der START-Taste am Bedienfeld die Anlage in AUTOMATIK starten.
und gleichzeitig blinkt die LED-TROUBLE.	Vorratsbehälter des Dosierwerks leer	 Mit der STOP-TASTE am Bedienfeld die Störmeldung quittieren. Reaktionstrennmittel nachfüllen (Details siehe "10.3.3 Reaktionstrennmittel auffüllen" auf Seite 51). Mit der START-Taste am Bedienfeld die Anlage in AUTOMATIK starten.
Die LED-AUTO und die LED-LEVEL	START-Sensor im Vorabscheide- behälter länger als 1800 Sekunden bedeckt	 Den Kondensatzulauf prüfen, gegebenenfalls drosseln. Die Emulsionspumpe der Spalteinheit auf Dichtheit/Funktion prüfen.
leuchten permanent.	Filtervolumen erschöpft	Den vollen Filtersack gegen leeren austauschen (Details siehe "10.3.2 Filtersackwechsel" auf Seite 50).
	Verbindung zwischen Netzteil und Steuereinheit gestört	 Steckkontakt des Kabels an der Steuereinheit prüfen. Den Durchgang des Verbindungskabels prüfen, gegebenenfalls das Kabel wechseln.
Keine LED am Bedienfeld leuchtet bei eingeschaltetem Netzteil.	Feinsicherung defekt	 Feinsicherung der Steuereinheit prüfen, gegebenenfalls austauschen (Details siehe "10.3.6 Feinsicherung der Steuereinheit wechseln" auf Seite 53). Feinsicherung des Netzteils prüfen, gegebenenfalls austauschen (Details siehe "10.3.5 Feinsicherung des Netzteils wechseln" auf Seite 52).
	Schlauchverbindung undicht	 Die Schlauchklemme nachziehen. Den verhärteten Schlauch und die dazugehörige Schlauchklemmen austauschen.
Leckagen	Schlauch undicht	Den Schlauch wechseln.
	Verschraubung undicht	Die Verschraubung nachziehen.Die Verschraubung neu eindichten.
	Absperrventil undicht	Das Absperrventil wechseln.

16. Zertifikate und Konformitätserklärungen

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 41468 Neuss

GERMANY

Tel: +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Produkte in dem Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung:

Emulsionsspaltanlage

Modelle:

BEKOSPLIT® 11, 12, 13, 14, 14S, 15, 16

Spannungsvarianten:

BEKOSPLIT 11: 100 VAC - 240 VAC ±10%, 50 - 60Hz

BEKOSPLIT 12 - 16: 100 VAC, 110 VAC, 115 VAC, 200 VAC,

230 VAC ±10%, 50 - 60Hz

Produktbeschreibung und Funktion:

Anlage zur Aufbereitung emulsionshaltiger

Kompressorenkondensate

Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010

EN ISO 12100:2010

Name des Dokumentationsbevollmächtigten:

Johannes Sinstedten Im Taubental 7 41468 Neuss

Deutschland

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 61010-1:2010

Kapitel 1-14, 16, 17 Anhang A-D, F, G, I-L, ZA

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 Kategorie II

ROHS II-Richtlinie 2011/65/EU

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten werden erfüllt.

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Neuss, 06.07.2018


BEKO TECHNOLOGIES GMBH


i.V. Christian Riedel

Leiter Qualitätsmanagement International

EU-decl_BS11-16_de_07_2018.docx

17. Notizen

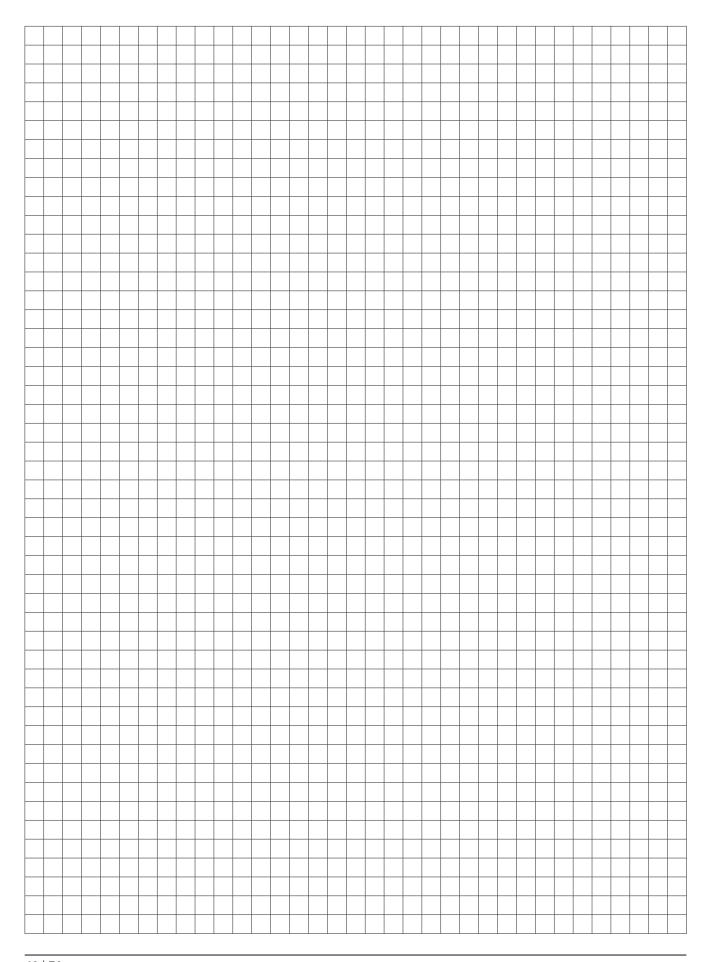

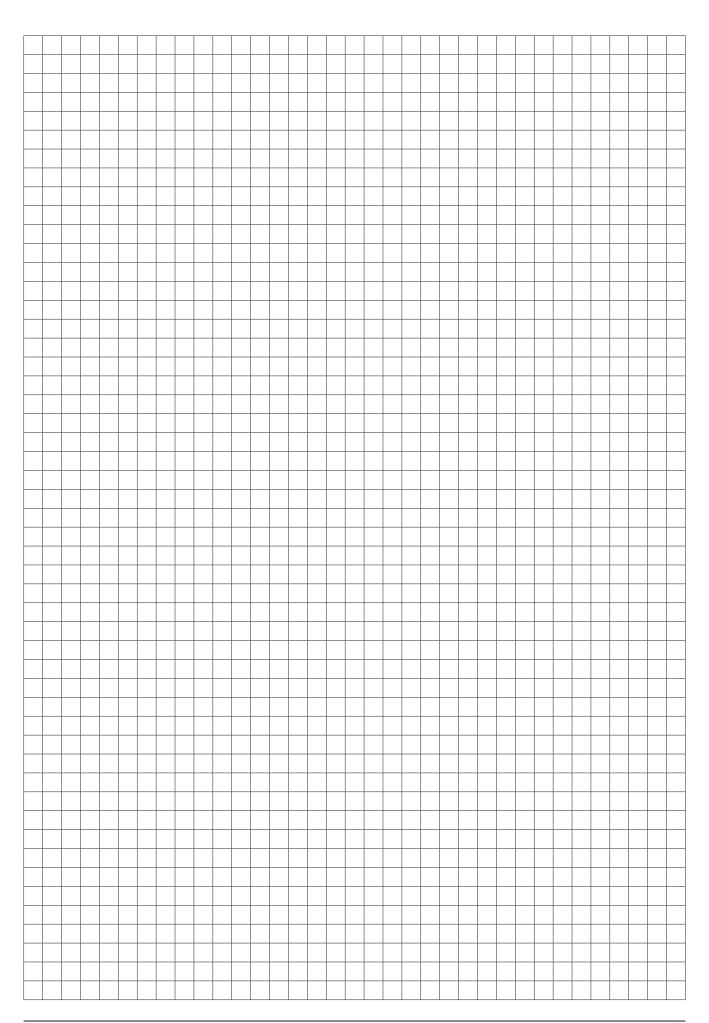

BEKO TECHNOLOGIES GmbH

Im Taubental 7 D - 41468 Neuss Tel. +49 2131 988 0 Fax +49 2131 988 900 info@beko-technologies.com service-eu@beko-technologies.com

DE

BEKO TECHNOLOGIES LTD.

Unit 11-12 Moons Park Burnt Meadow Road North Moons Moat Redditch, Worcs, B98 9PA Tel. +44 1527 575 778 info@beko-technologies.co.uk

GB

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.

Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy F - 57200 Sarreguemines Tél. +33 387 283 800 info@beko-technologies.fr service@beko-technologies.fr

FR

BEKO TECHNOLOGIES B.V.

Veenen 12 NL - 4703 RB Roosendaal Tel. +31 165 320 300 benelux@beko-technologies.com service-bnl@beko-technologies.com

NL

BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd.

service1@beko.cn

Rm. 606 Tomson Commercial Building 710 Dongfang Rd. Pudong Shanghai China P.C. 200122 Tel. +86 21 508 158 85 info.cn@beko-technologies.cn

CN

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

Na Pankraci 58 CZ - 140 00 Praha 4 Tel. +420 24 14 14 717 / +420 24 14 09 333 info@beko-technologies.cz

CZ

BEKO Tecnológica España S.L.

Torruella i Urpina 37-42, nave 6 E - 08758 Cervelló Tel. +34 93 632 76 68 Mobil +34 610 780 639 info.es@beko-technologies.es

ES

BEKO TECHNOLOGIES LIMITED

Unit 1010 Miramar Tower
132 Nathan Rd.
Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
Tel. +852 5578 6681 (Hong Kong)
+86 147 1537 0081 (China)
tim.chan@beko-technologies.com

HK

BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.

Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Balanagar Hyderabad IN - 500 037 Tel. +91 40 23080275 /

+91 40 230802757 +91 40 23081107 Madhusudan.Masur@bekoindia.com service@bekoindia.com

ı IN

BEKO TECHNOLOGIES S.r.I

Via Peano 86/88 I - 10040 Leinì (TO) Tel. +39 011 4500 576 Fax +39 0114 500 578 info.it@beko-technologies.com service.it@beko-technologies.com

IT

BEKO TECHNOLOGIES K.K

KEIHIN THINK Building 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP - 210-0855 Tel. +81 44 328 76 01 info@beko-technologies.jp

JΡ

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

ul. Pańska 73 PL - 00-834 Warszawa Tel. +48 22 314 75 40 info.pl@beko-technologies.pl

PL

BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd.

75/323 Soi Romklao, Romklao Road Sansab Minburi Bangkok 10510 Tel. +66 2-918-2477 info.th@beko-technologies.com

TH

BEKO TECHNOLOGIES CORP.

900 Great Southwest Pkwy SW US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1 404 924-6900 Fax +1 (404) 629-6666 beko@bekousa.com

US

